



MDSC-900E 金属双张检测器

用户手册

阿童木（广州）智能科技有限公司
Atomn (Guangzhou) Intelligent Tech. CO.,LTD

地址：广州市高新技术开发区科学城南翔一路 68 号
客服：400-0088-976
www.atonm.com

>>>

前言

资料简介

感谢您购买阿童木（广州）智能科技有限公司自主研发、生产的 MDSC-900E 系列金属双张检测器，MDSC-900E 金属双张检测器专用于冲压行业的自动送料系统中，用来检测各种金属片料厚度差别（如铝片、铁片、铜片、不锈钢片），能有效防止双张或多张片料进入下一工艺环节，产生不良产品或损坏模具。本产品包含检测主机和传感器两部分。

本手册主要描述 MDSC-900E 系列金属双张检测器的规格、特性及使用方法等。在使用本产品前，敬请您仔细阅读本手册，以便更清楚地掌握产品的特性，更安全地使用本产品。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版 PDF 文件，可以通过以下方式获取：

- 关注“阿童木智能科技”公众号，菜单栏“说明书”里，可搜索说明书并下载。
- 使用手机扫产品机身二维码，获取产品配套手册。

安全注意事项

- ◆ 请确保使用环境符合硬件规范中的限制条件(详情请参考“性能参数”);
- ◆ 请勿安装于磁场过强、阳光直射、高温、强烈机械振动的场所，请勿在有易燃气体、蒸汽或粉尘场合使用本产品，否则有爆炸危险；
- ◆ 请勿在可能发生温度剧烈变化或者湿度很大的环境中使用本产品，否则可能导致设备内部产生冷凝水，导致设备损坏；
- ◆ 请确保所有电缆接头都牢固连接到本产品上。如果连接松动，可能会产生错误的输入或输出信号；
- ◆ 在使用过程中，避免使用工具去触摸显示面板，对外力过大造成面板损坏由用户负责；
- ◆ 为避免触电，在连接本产品的电源前，请先切断电源；
- ◆ 本产品输入电源是 DC24V±20%，请定时检查 DC 电源是否稳定；
- ◆ NPN 和 PNP 接口只能接小于 48V 的直流系统；
- ◆ 传感器走线和动力线分开，特别是有变频器、伺服器、大功率电机等强干扰的地方；
- ◆ 传感器线缆不可被剪断或驳接，如果线缆过长，可将其卷入电柜内；若长度不足，可进行定制；
- ◆ 片料的学习位置和实际生产的检测位置要尽量一致；
- ◆ 每次更换片料，只要有不一致的地方（包括但不限于材质、厚度、外形、检测位置等）都必须重新学习。

目录

前言	1
1 性能参数	3
2 产品面板及功能说明	3
2.1 液晶显示	3
2.2 按键操作功能	4
2.3 LED 指示	5
3 安装与接线说明	5
3.1 主机安装	5
3.2 传感器安装说明	5
3.3 装配接线图	5
3.4 电气控制接线图	6
4 主机调试步骤	7
5 保修协议	9
6 联系我们	9


1 性能参数

表 1-1：产品性能参数


产品名称	MDSC-900E 金属双张检测器		
主机尺寸	132mm * 116mm * 48mm		
开孔尺寸	121mm * 105mm		
传感器尺寸 【三选一】	方形传感器 (SE-1000BS-F5.0)	45mm*30mm*12mm 标配 5 米线缆	
	小方形传感器 (SE-1000BSmini-F5.0)	30mm*18mm*10mm 标配 5 米线缆	
	M18 圆形传感器 (SE-1000BC-F5.0)	直径 18mm*长度 50mm 标配 5 米线缆	
输入电压	DC24V/500mA		
控制输出	1.NPN 单双张开关信号输出，最大驱动 50mA/48V 2.PNP 单双张开关信号输出，最大驱动 50mA/48V 说明：单张、双张输出信号宽度，出厂默认 50ms，可调范围：5 - 500ms		
检测材质	钢板、铁板、铜板、铝板、镀锌板、不锈钢板等		
检测厚度	铁片、铜片、不锈钢片 0.1 -2.5mm，铝片 0.1-8mm		
响应速度	600pcs/min		

2 产品面板及功能说明

2.1 液晶显示

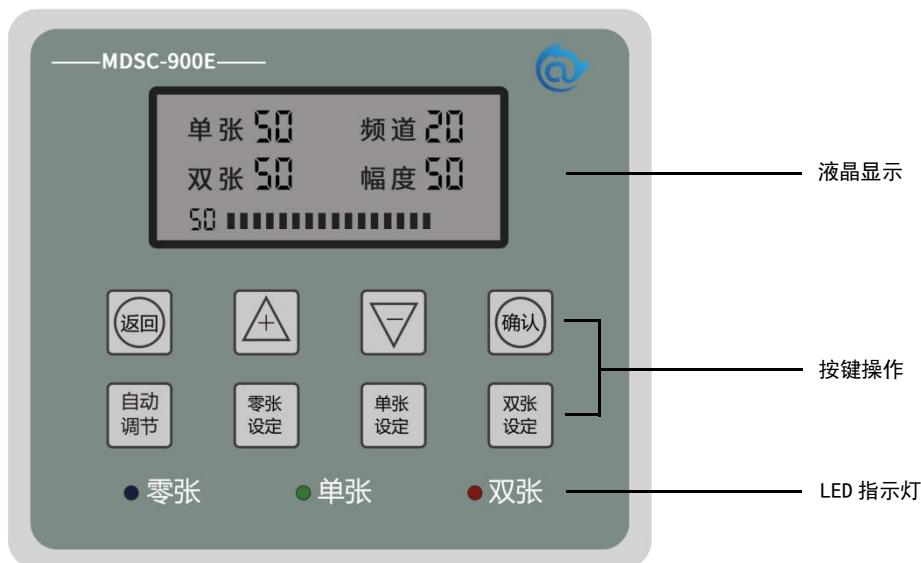

2-1：主机面板示意图

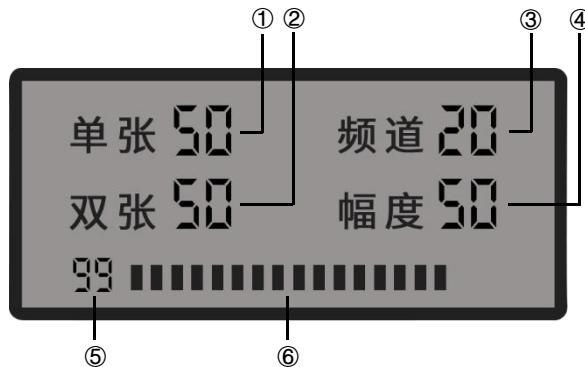

2-2: 液晶面板示意图

表 2-1: 液晶面板显示说明

标号	名称	显示内容	说明
1	单张灵敏度	0~99	调节 0 张与 1 张之间的辨别灵敏度，设置模式下可调，数值越大，表示灵敏度越高。
2	双张灵敏度	0~99	调节 1 张与 2 张之间的辨别灵敏度，设置模式下可调，数值越大，表示灵敏度越高。
3	频道显示	0~23	显示当前选择的频道，自动选择，设置模式下可调。
4	幅度显示	0~99	显示当前信号输出幅度，自动选择，设置模式下可调。
5	信号强度	0~99	接收到的信号强度。
6	信号幅度条	0~16 格	共 16 格对应 99 级信号强度，使信号强度变化更直观。

2.2 按键操作功能

表 2-2: 按键说明

按键名称	功能描述
确认	1. 长按 3 秒进入设置模式(包含自动调节和学习模式)，液晶屏点亮，NPN/PNP 电气控制输出禁止，短按确认当前操作； 2. 设置模式下，短按“确认”键可选择设置单张/双张灵敏度； 3. 学习模式下，短按“确认”键可保存当前学习数据。
返回	1. 取消上一个操作； 2. 在设置模式下，长按 3 秒退出设置模式，进入工作状态。
上/+	短按对应设置值加 1，长按连加。
下/-	短按对应设置值减 1，长按连减。
自动调节	短按“自动调节”键，进入自动调节模式。
单张设定	1. 自动调节模式下：放置单张待测金属片，短按“单张设定”键，3 个 LED 闪烁。等待若干秒后，只剩双张 LED 闪烁，则单张自动调节完毕。 2. 动态学习模式下：短按“单张设定”键，单张 LED 闪烁，控制送料系统传送一张待测金属片料，传送完成后，按确认键保存。
双张设定	1. 自动调节模式下：放置双张待测金属片，短按“双张设定”键，3 个 LED 闪烁。等待若干秒后，3 个 LED 指示灯常亮，则双张自动调节完毕。 2. 动态学习模式下：短按“双张设定”键，双张 LED 闪烁，控制送料系统传送两张粘在一起的待测金属片料，传送完成后，按确认键保存。
零张设定	不放片料，短按“零张设定”，这时零张指示灯闪烁，再短按“确认”键保存。

说明：所有按键需要在长按“确认”键进入设置模式后才可操作，否则无效！

2.3 LED 指示

LED 用于实时指示传感器检测状态：零张时，蓝灯亮；单张时，蓝灯、绿灯亮；双张时，蓝灯、绿灯、红灯亮。

在学习模式下，相应的 LED 指示灯闪烁表示正在进行相应状态的学习。

3 安装与接线说明

3.1 主机安装

在机柜面板安装位置开 $121\text{mm} * 105\text{mm}$ 长方形安装孔，放入检测主机，然后在主机上下侧开孔位置插入固定卡扣，上螺丝拧紧。

3.2 传感器安装说明

建议将金属双张检测传感器安装在如图 3-1 的金属或塑料支架上，不区分发送端 T 和接收端 R 的方位，工作面（传感器端面）正对安装。工作面之间允许安装距离为 $30\sim 50\text{mm}$ ，推荐安装距离 40mm 。当被测片料较厚 ($>2\text{mm}$ 的磁性材料) 或面积较小 (直径小于 10cm) 时，将安装距离调整为 30mm ；当被测片料较薄 ($<0.5\text{mm}$ 非磁性材料) 时，安装距离调整为 50mm 。

上料检测时，应将待测金属片料经过有效感应区域（至少应与传感器内边沿对齐，可再内进一些），推荐安装位置如图 3-1 所示。注意：传感器对视区域需净空，不能有其他金属遮挡物。

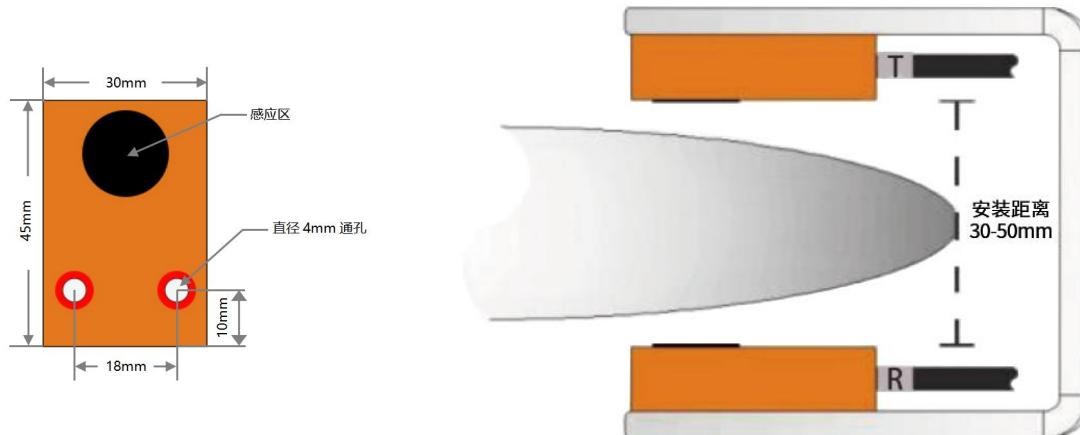


图 3-1：传感器安装示意图

3.3 装配接线图

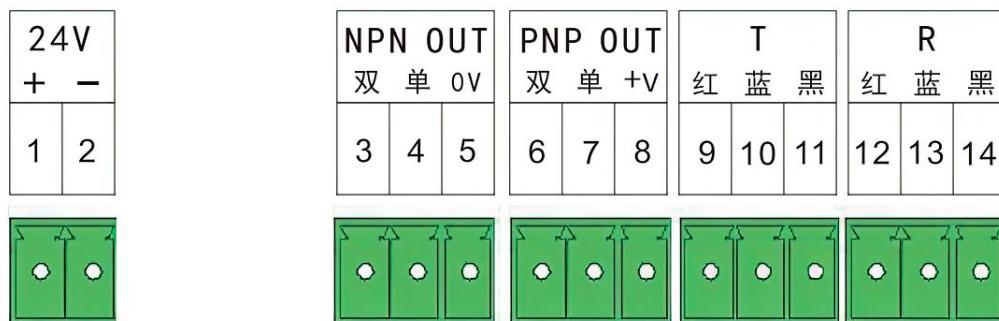



图 3-2：装配接线示意图

表 3-1：装配接线说明


位号	接线说明
1、2	直流电源输入, DC24V±20%, 推荐电源 24V/500mA
3、4、5	NPN 单张、双张开关信号输出, 最大驱动 50mA/48V, 可接 PLC 或驱动继电器
6、7、8	PNP 单张、双张开关信号输出, 最大驱动 50mA/48V, 可接 PLC 或驱动继电器
9、10、11	接发射(T)传感器: 9接红色端子, 10接蓝色端子, 11接黑色端子
12、13、14	接接收(R)传感器: 12接红色端子, 13接蓝色端子, 14接黑色端子

3.4 电气控制接线图


(1) NPN 接口与继电器连接实现各种控制

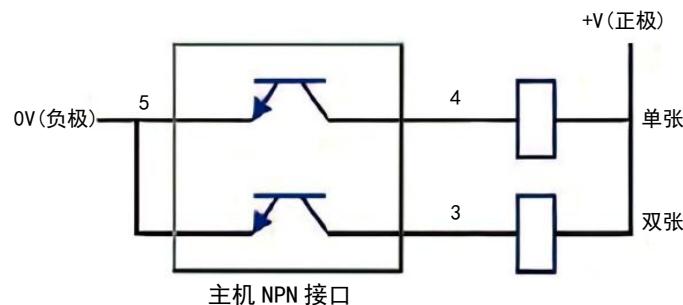


(2) PNP 接口与继电器连接实现各种控制

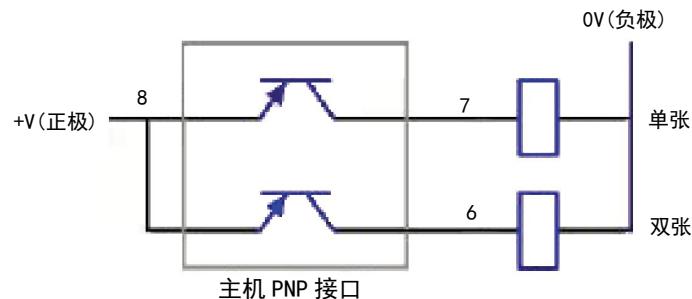

(3) NPN 接口与 PLC 连接实现各种控制

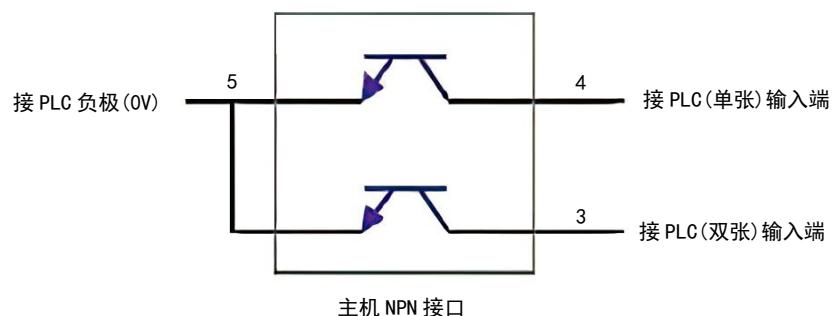

(4) PNP 接口与 PLC 连接实现各种控制

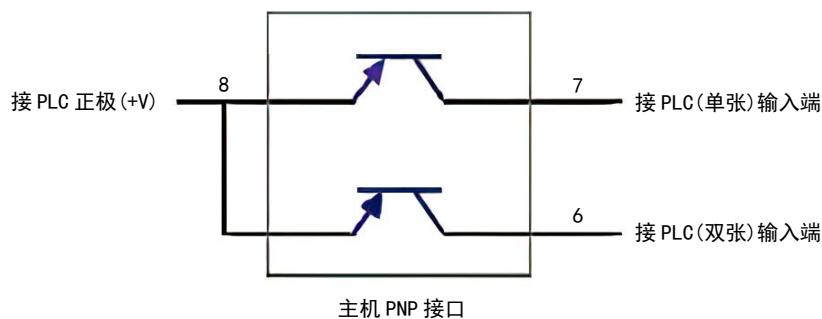

4 主机调试步骤

准备

要求安装好检测主机和传感器，接好电气控制线。接通电源，液晶显示正常，表示主机处于工作模式。若之前已经设置好各项参数，并且所传送的片料不变，则可直接工作。否则，按如下步骤进行设置。

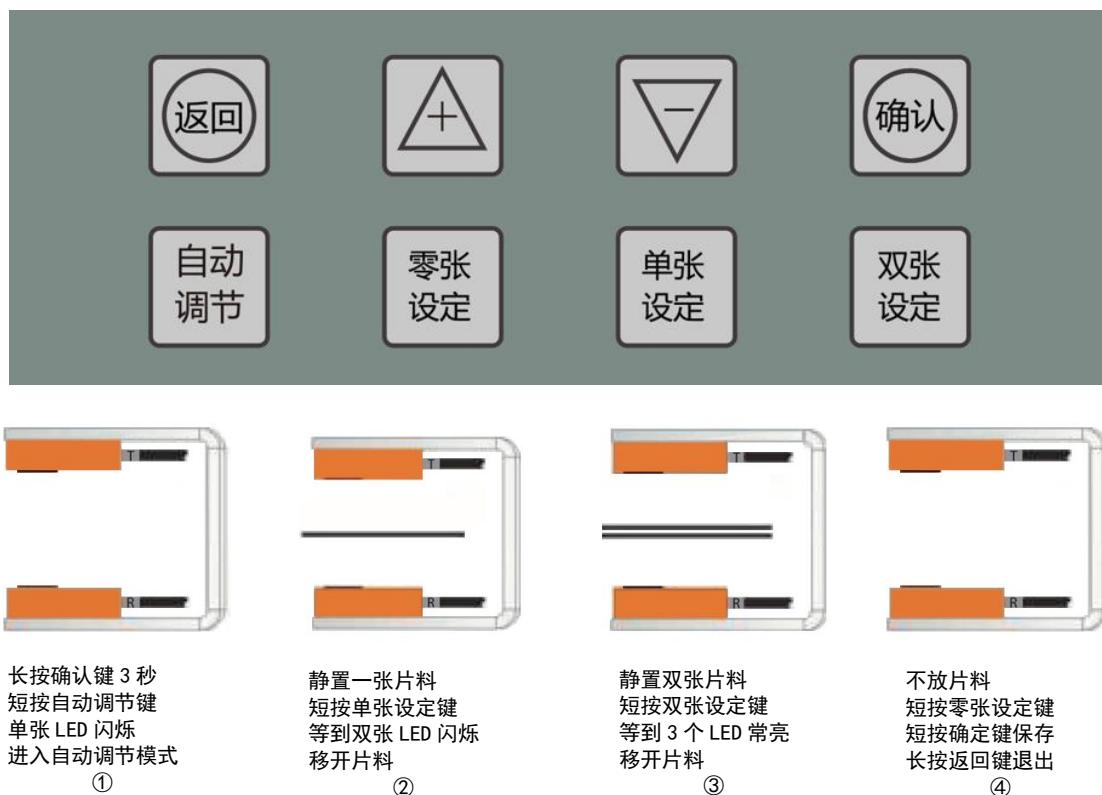



表 4-1：片料学习步骤说明

序号	步骤
1	长按“确认”键 3 秒，直到液晶屏点亮，进入设置模式，短按“自动调节”键，此时“单张”指示灯闪烁，进入自动调节模式。
2	控制送料系统传送一张片料在传感器中间停住，片料最大处位于传感器中心（如果不能控制送料系统实现，也可以手动拿一张片料放在传感器之间，片料所放位置要与使用送料系统操作尽量一致），短按“单张设定”键，等到只有“双张”红色指示灯闪烁，移开单张片料，则单张调节步骤完成。

3	控制送料系统传送两张粘在一起的片料（如果不能控制送料系统实现，也可以用手拿两张片料放在传感器之间，片料所放位置要与使用送料系统操作尽量一致），短按“双张设定”键，等到3个LED指示灯常亮，移开双张片料，则双张调节步骤完成。
4	移开片料，使传感器间无遮挡，短按“零张设定”键，此时“零张”指示灯闪烁，短按“确认”键保存，完成零张设定，长按返回键退出自动调节模式，进入工作模式。

动态学习（非必须）

如果自动调节后运作效果不理想，出现过多误报、漏报的情况（特别是片料在检测过程中有上下移动的时候，静态学习点不好把握），建议在自动调节后增加动态学习。

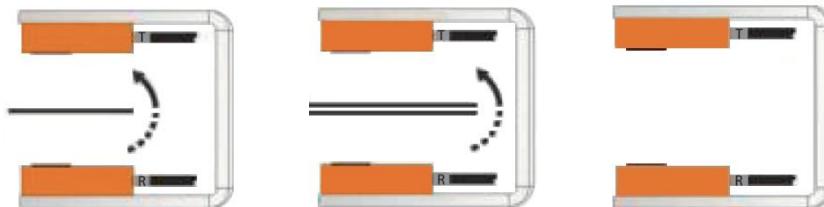

短按单张设定键
单张绿色 LED 闪烁
单张片料动态过机
短按确定键保存
⑤

短按双张设定键
双张红色 LED 闪烁
双张片料动态过机
短按确定键保存
⑥

长按返回键 3 秒
退出设置模式
进入工作模式
⑦

表 4-2：动态学习步骤说明

序号	步骤
5	在设置模式下（长按“确定”键 3 秒），短按“单张设定”键，此时“单张”绿色指示灯闪烁。控制送料系统正常传送一张片料（动态过机），短按“确认”键保存，完成单张动态学习。
6	短按“双张设定”键，此时“双张”红色指示灯闪烁。控制送料系统正常传送两张粘在一起的片料（动态过机），短按“确认”键保存，完成双张动态学习。
7	完成设置长按“返回”键 3 秒，液晶屏背光熄灭，表示退出设置模式，进入工作模式，至此完成设置，可以进行检测工作。



注意 每次更换不同规格的片料或上料位置发生较大变化时都需要重新调试。

手动设置（非必须）

如果工作过程中觉得单张或双张检测不够灵敏或过于灵敏，则可长按“确定”键3秒，进入设置模式，然后短按“确定”键，则液晶屏“单张”旁边的数字闪烁，此时可按“向上”或“向下”键调节单张灵敏度数值。此时按下“确认”则保存单张灵敏度设置，转入双张灵敏度设置，此时液晶屏“双张”旁边的数字闪烁，可与调节单张灵敏度一样调节。调节好后，按“确定”保存。单张和双张灵敏度调节时，可按“返回”键退出调节，并恢复调节前的灵敏度设置。



注意

在调节双张或单张灵敏度的时候，即液晶屏上有数字在闪烁的时候，不能进行①-⑦这七个步骤。

非专业人员，不建议操作手动设置灵敏度功能。

5 保修协议

本产品质保期为18个月，以机器条码为准。保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。

保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：

- 因使用上的错误及自行擅自拆卸、修理、改造而导致的机器损坏；
- 由于火灾、水灾、电压异常、其它天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
- 购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
- 不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
- 因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏；

在服务过程中如有问题，请及时与我司联系。

客户购买本产品，说明同意了本保修协议。本协议解释权归阿童木（广州）智能科技有限公司。

6 联系我们

如您在使用此产品的过程中有任何问题或需求，请与阿童木（广州）智能科技有限公司工作人员联系。

服务热线：400-0088-976

注：公司致力于产品的不断完善与优化升级，故产品某些参数更改时，恕不另行通知。

应用注意事项

1、传感器线缆不可剪断，重接。如果线缆长了可以卷到电柜，不够长可以要求公司定制。

2、材料的学习位置和实际生产的检测位置要尽量一致。

3、一般金属材料(0.1mm以上的不锈钢、马口铁、铝片、铜片等)，学习完成后单双张差值大于8，零张单张差值大于5；否则调整探头距离或相对位置重新学习。对于很薄或特殊材料难以保证上述指标情况下，需要通过调节灵敏度来拉开零、单、双张差值。