



# MDSC-9000S-PN

## 用户手册

阿童木（广州）智能科技有限公司  
Atonm (Guangzhou) Intelligent Tech. CO.,LTD

地址：广州市高新技术开发区科学城南翔一路 68 号

客服：400-0088-976

www.atonm.com



版本号：V1.1.9

# 前言

## 资料简介

感谢您购买阿童木（广州）智能科技有限公司自主研发、生产的 MDSC-9000S-PN 系列金属双张检测器，MDSC-9000S-PN 金属双张检测器专用于冲压行业的自动送料系统中，用来检测各种金属片料厚度差别（如铝片、铁片、铜片、不锈钢片），能有效防止双张或多张片料进入下一工艺环节，产生不良产品或损坏模具。本产品包含检测主机和传感器两部分。

本手册主要描述 MDSC-9000S-PN 系列金属双张检测器的规格、特性及使用方法等。在使用本产品前，请您仔细阅读本手册，以便更清楚地掌握产品的特性，更安全地使用本产品。

## 关于手册获取

- 本手册不随产品发货，如需获取电子版 PDF 文件，可以通过以下方式获取：
- 关注“阿童木智能科技”公众号，菜单栏“说明书”里，可搜索说明书并下载。
  - 使用手机扫产品机身二维码，获取产品配套手册。

## 安全建议

本手册包含正确操作 MDSC-9000S-PN 所需的所有信息。

它是为技术人员编写的。

未经授权擅自篡改设备，尤其是忽视本手册中的警告，可能会导致设备故障和损坏。只有授权人员才能对设备进行更改并进行电缆连接，尤其是电源。

如果有必要（例如在服务或维修的情况下）在单元内进行测量，则应遵守所有常规的事故预防程序。只能使用专业的电动工具。



给有心脏起搏器的人的安全建议！  
有心脏起搏器的人要远离传感器！  
传感器的强磁场/电磁场会导致心脏起搏器和其他此类设备发生故障！



**警告** 连接或断开传感器插头时必须停止测量！  
不遵守可能导致传感器损坏！

## 安全注意事项

- ◆ 请确保使用环境符合硬件规范中的限制条件(详情请参考“技术参数”)；
- ◆ 请勿安装于磁场过强、阳光直射、高温、强烈机械振动的场所，请勿在有易燃气体、蒸汽或粉尘场合使用本产品，否则有爆炸危险；
- ◆ 请勿在可能发生温度剧烈变化或者湿度很大的环境中使用本产品，否则可能导致设备内部产生冷凝水，导致设备损坏；
- ◆ 对于磁性材料，如果连续进行多次测量操作，则测量操作时间不应超过 10 秒。建议保持恢复时间至少为测量操作时间的两倍；
- ◆ 请确保所有电缆接头都牢固连接到本产品上。如果连接松动，可能会产生错误的输入或输出信号；
- ◆ 在使用过程中，避免使用工具去触摸显示面板，对外力过大造成面板损坏由用户负责；
- ◆ 为避免触电，在连接本产品的电源前，请先切断电源；
- ◆ 本产品输入电源是 DC24V，请定时检查 DC 电源是否稳定，为了避免系统受到电源干扰，我们强烈建议您使用单独的隔离电源供电，推荐使用通过 CE 认证的电源；
- ◆ NPN、PNP 输出接口最大只能接 48V/50mA 的直流系统；
- ◆ 传感器走线和动力线分开，特别是有变频器、伺服器、大功率电机等强干扰的地方；
- ◆ 传感器线缆不可被剪断或驳接，如果线缆过长，可将其卷入电柜内；若长度不足，可进行定制；
- ◆ 片料的学习位置 and 实际生产的检测位置要尽量一致；
- ◆ 每次更换片料，只要有不一致的地方（包括但不限于材质、厚度、外形、检测位置等）都必须重新学习。

# 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 前言                          | 1  |
| 1 技术参数                      | 3  |
| 1.1 主机技术参数                  | 3  |
| 1.2 传感器参数                   | 3  |
| 1.3 产品尺寸图                   | 4  |
| 1.3.1 主机尺寸图                 | 4  |
| 1.3.2 嵌入式开孔尺寸图              | 6  |
| 1.3.3 传感器尺寸图                | 6  |
| 1.3.4 传感器电缆尺寸图              | 7  |
| 1.3.5 传感器支架尺寸图              | 7  |
| 2 系统描述                      | 9  |
| 2.1 面板说明                    | 9  |
| 2.2 显示屏界面说明                 | 10 |
| 2.2.1 工作界面                  | 10 |
| 2.2.2 设置界面                  | 11 |
| 2.2.3 传感器参数设置界面             | 11 |
| 2.2.4 传感器示教界面               | 12 |
| 2.2.5 系统参数设置界面              | 13 |
| 2.2.6 通讯信息界面                | 13 |
| 2.3 外部接口说明                  | 14 |
| 2.3.1 外部接口示意图               | 14 |
| 2.3.2 输入和输出接口脚位图            | 14 |
| 2.3.3 电源接口脚位图               | 15 |
| 2.3.4 传感器脚位图                | 15 |
| 2.3.5 通讯脚位图                 | 15 |
| 2.4 电气控制接线说明                | 16 |
| 2.4.1 零张、单张、双张输出接口与继电器接线图   | 16 |
| 2.4.2 零张、单张、双张输出接口与 PLC 接线图 | 16 |
| 2.4.3 外部 IO 示教接线图           | 17 |
| 2.4.4 测量使能信号与 PLC 接线图       | 18 |
| 2.5 测量时间 $t_m$              | 19 |
| 3 安装说明                      | 20 |
| 3.1 一般安装说明                  | 20 |
| 3.2 主机安装                    | 20 |
| 3.3 传感器安装说明                 | 20 |
| 3.4 传感器安装建议                 | 21 |
| 3.5 传感器的错误安装                | 21 |
| 4 系统应用说明                    | 22 |
| 4.1 一个传感器使用方法               | 22 |
| 4.2 两个传感器使用方法               | 23 |
| 4.3 传感器参数手动调节               | 24 |
| 4.4 测量方式设置                  | 25 |
| 4.5 材料组别的切换                 | 26 |
| 4.5.1 面板手动切换                | 26 |
| 4.5.2 PN 总线切换               | 26 |
| 4.6 外部示教                    | 27 |
| 4.7 外部示教实例                  | 28 |
| 4.8 恢复出厂设置                  | 35 |
| 5 Profinet 总线功能             | 36 |
| 5.1 软件配置                    | 36 |
| 5.2 数据交换                    | 37 |
| 6 设备故障提示                    | 37 |
| 7 维护                        | 38 |
| 8 物料清单                      | 38 |
| 9 保修协议                      | 39 |
| 10 联系我们                     | 39 |

## 1 技术参数

### 1.1 主机技术参数

表 1-1: 主机尺寸与技术参数

| 主机技术参数 |       |        |                        |
|--------|-------|--------|------------------------|
| 主机型号   |       |        | MDSC-9000S-PN          |
| 工作电压   |       |        | 24V DC, +6V/ -2V       |
| 消耗功率   |       |        | 60W（测量：<60 W，空闲：<12 W） |
| 瞬间电流   |       |        | 5A 1ms                 |
| 响应速度   |       |        | 200pcs/min             |
| 环境温度   |       |        | 0℃～50℃                 |
| 尺寸     | 嵌入式   | 主机外观尺寸 | 178 x 178 x 67(mm)     |
|        |       | 开孔尺寸   | 167x 164 (mm)          |
|        | 底座安装式 | 主机外观尺寸 | 180.5 x 167.3 x 71(mm) |
| 防护等级   | 后壳    |        | IP20                   |
|        | 前面板外壳 |        | IP65                   |
| 重量     |       |        | 1.2kg                  |

#### 特性:

- 200 组材料类别。
- 7 个光耦隔离输入，具有同一公共端。
- 5 个 NPN 或者 PNP 输出（出厂默认 PNP），最大负载能力：48VDC，50mA。



#### 注意

如果是感性负载，应使用线圈保护二极管。  
否则，关闭感性负载产生的过电压可能会破坏信号输出。

- Profinet 通讯接口，在系统设置内更改。

### 1.2 传感器参数

表 1-2: 传感器尺寸与技术参数

| 传感器技术参数  |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| 磁性材料测量范围 | 0.2~4.0mm |           |
| 非磁材料测量范围 | 不锈钢       | 0.2~3.0mm |
|          | 铝/铝合金     | 0.2~4.0mm |
|          | 铜         | 0.2~3.0mm |
| 环境温度     | 0°C~60°C  |           |
| 防护等级     | IP65      |           |
| 重量       | 约 370g    |           |
| 传感器电缆    | 拔插，16 米   |           |

### 1.3 产品尺寸图

#### 1.3.1 主机尺寸图

A: 嵌入式 (型号: MDSC-9000S-PN)

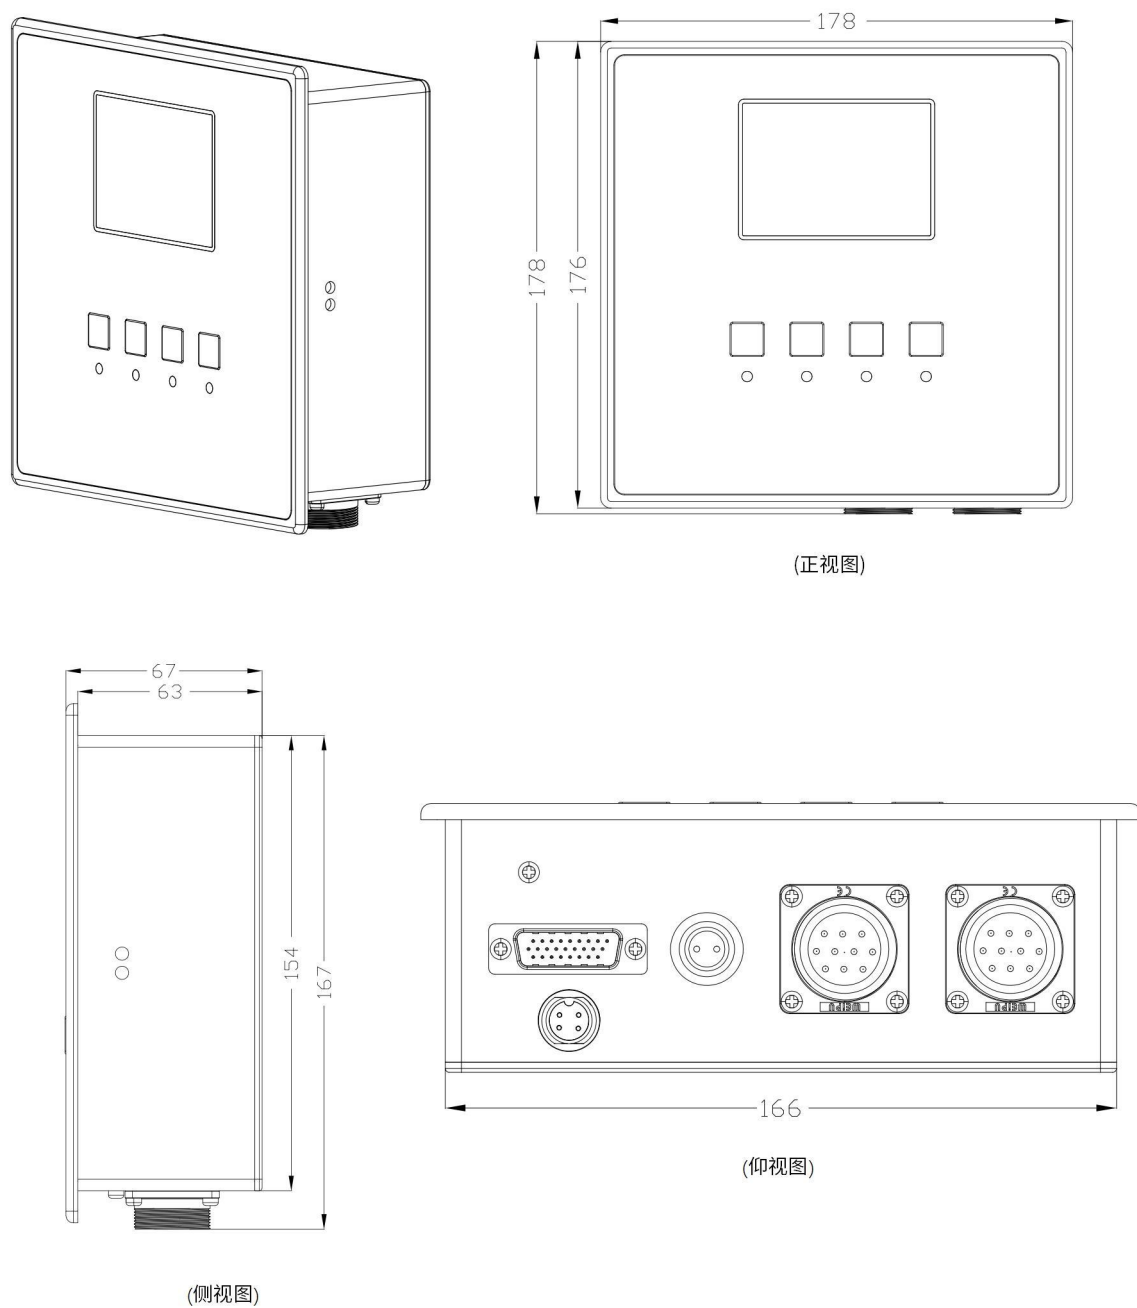


图 1-1: 主机尺寸图 (嵌入式)

**B: 底座安装式 (型号: MDSC-9000S-PNB)**

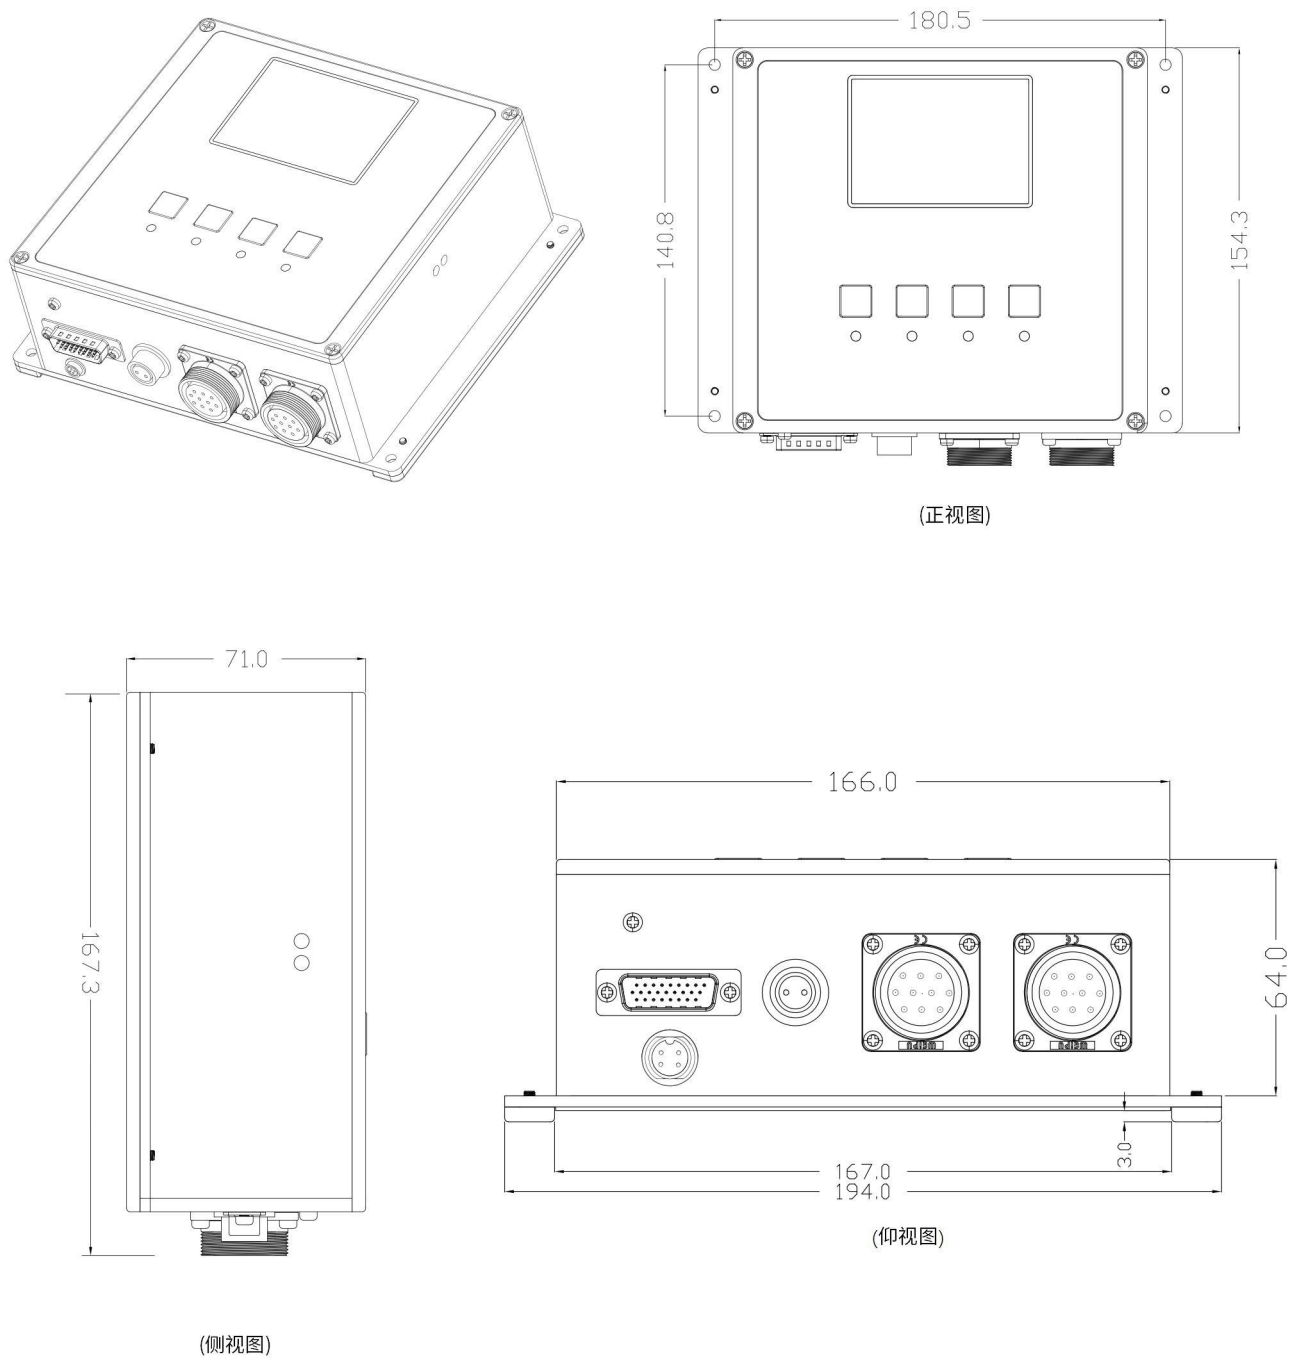


图 1-2: 主机尺寸图 (底座安装式)

### 1.3.2 嵌入式开孔尺寸图

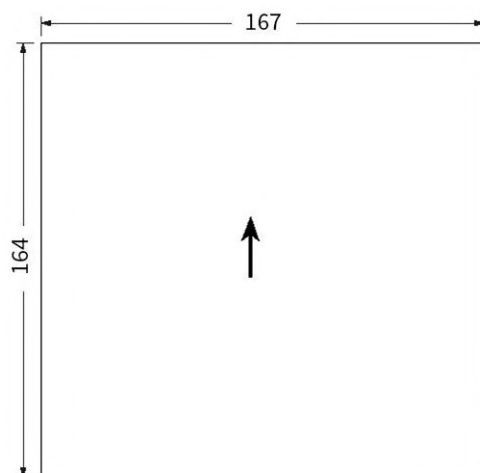


图 1-3：主机嵌入式开孔尺寸图

### 1.3.3 传感器尺寸图

型号：SE-9000SC-M42

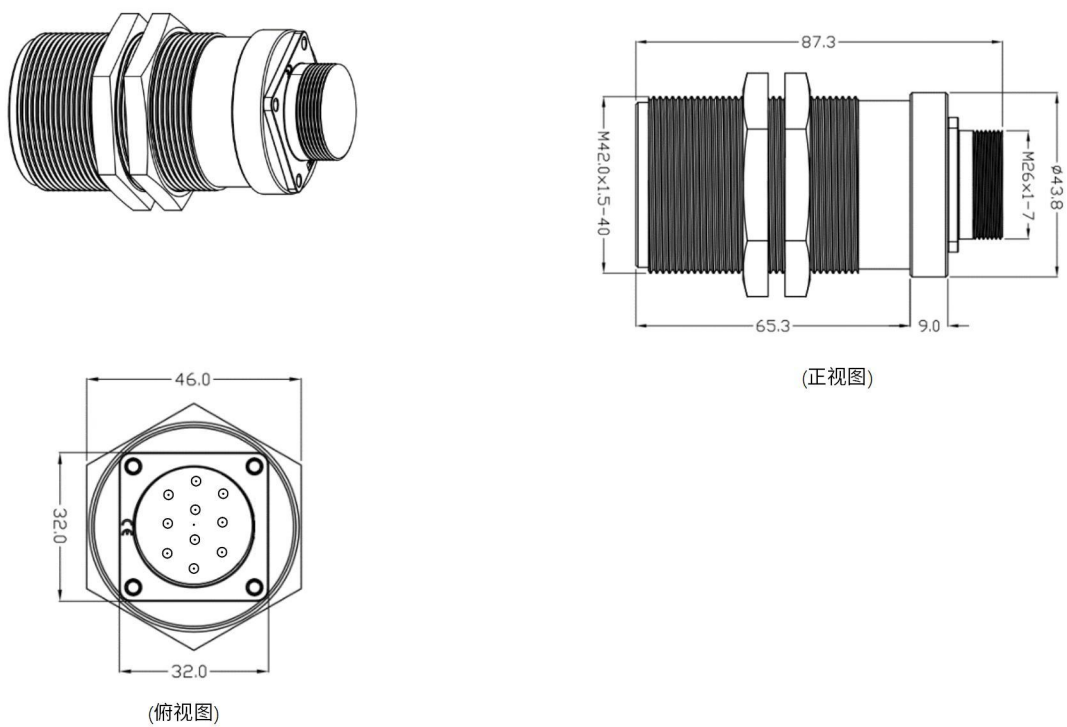


图 1-4：传感器尺寸图

1.3.4 传感器电缆尺寸图

型号：CAB-9000S-L16.0

(说明：L 表示线缆长度，单位：m。标配 16m，线长可定制。)

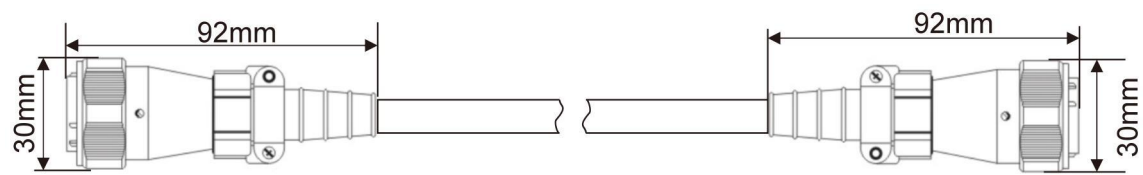


图 1-5：传感器电缆尺寸图

1.3.5 传感器支架尺寸图

|           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 图示        |  |  |  |
| 型号        | BRT-F42                                                                            | BRT-C42                                                                             | BRT-F42-S                                                                            |
| 适用传感器     | 所有单探头：M42 x 1.5                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| 总高度（无负载）  | 119mm                                                                              | 144mm                                                                               | 175mm                                                                                |
| 弹簧最大行程（约） | 25mm                                                                               | 35mm                                                                                | 60mm                                                                                 |
| 重量        | 0.6Kg                                                                              | 0.55Kg                                                                              | 1.02Kg                                                                               |
| 吸盘直径      | 91mm                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |

BRT-F42 尺寸图：

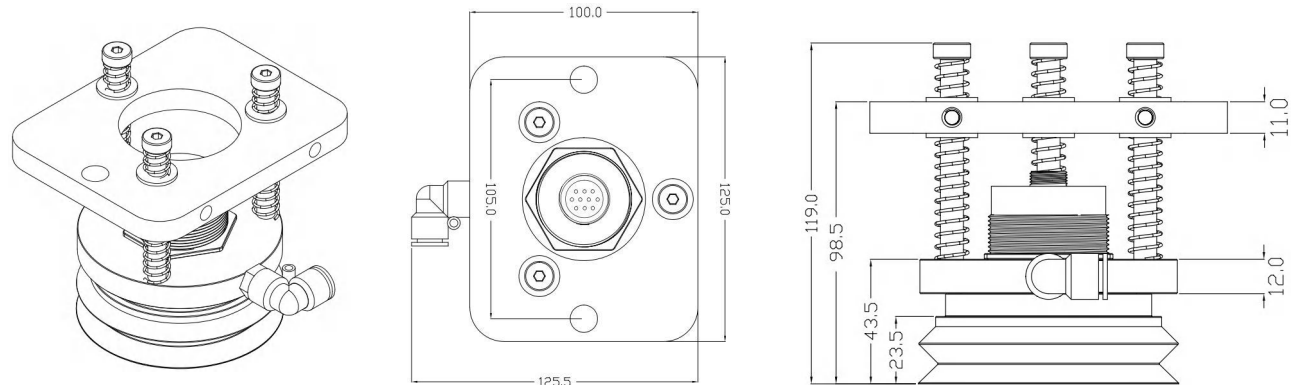


图 1-6：传感器支架 BRT-F42 尺寸图

**BRT-C42 尺寸图:**

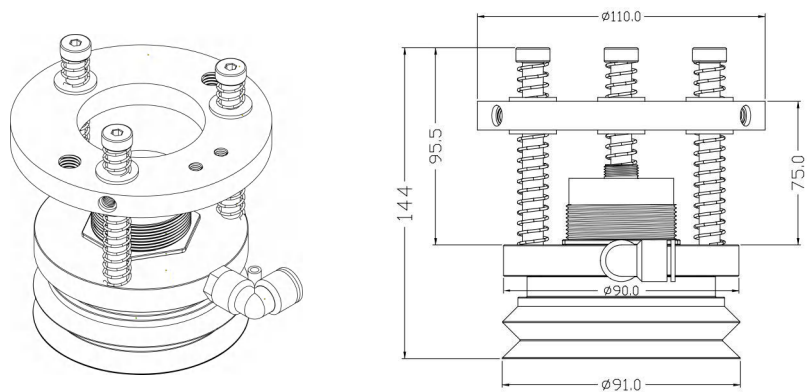


图 1-7: 传感器支架 BRT-C42 尺寸图

**BRT-F42-S 尺寸图:**


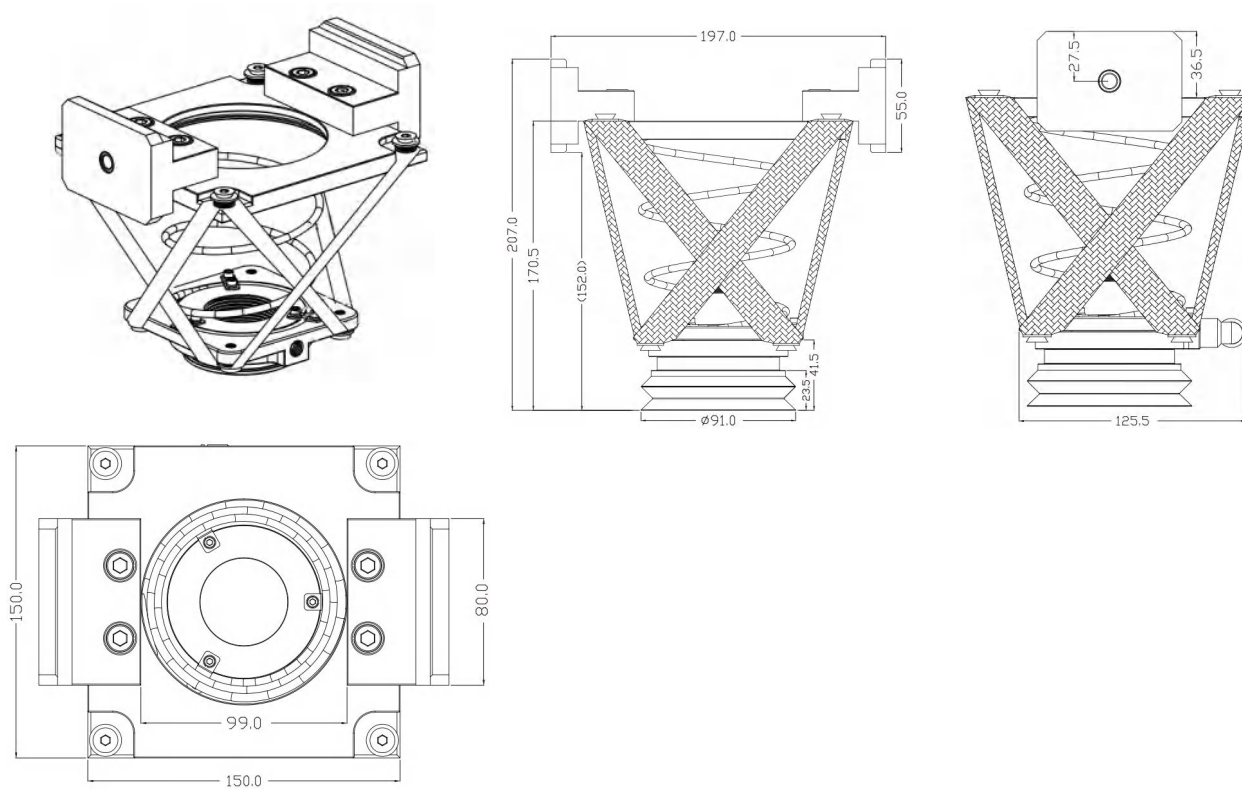


图 1-8: 传感器支架 BRT-F42-S 尺寸图

2 系统描述

2.1 面板说明

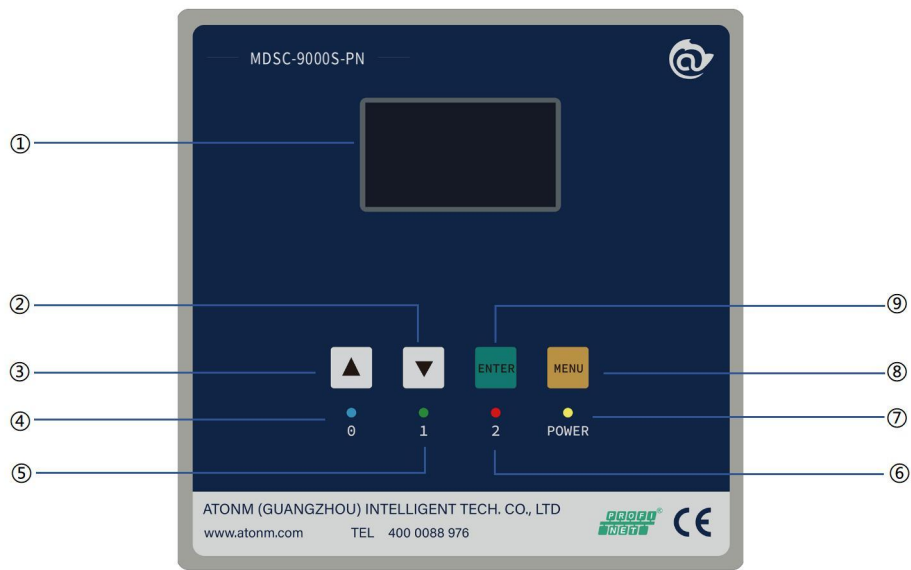

2-1：主机面板示意图

表 2-1：主机操作面板构成说明

| 序号 | 部件名称  | 序号 | 部件名称  |
|----|-------|----|-------|
| 1  | 显示区   | 6  | 双张指示灯 |
| 2  | 下移键   | 7  | 工作指示灯 |
| 3  | 上移键   | 8  | 菜单键   |
| 4  | 零张指示灯 | 9  | 确认键   |
| 5  | 单张指示灯 | -  | -     |

按键信息

表 2-2：按键说明

| 按键 | 名称  | 功能          |
|----|-----|-------------|
|    | 上移键 | 参数调整或者移动光标  |
|    | 下移键 | 参数调整或者移动光标  |
|    | 确认键 | 确认或者进入另一级菜单 |
|    | 菜单键 | 进入或者退出编辑模式  |

状态指示灯

下表中表示灯亮，表示灯灭，表示闪烁。

表 2-3：面板指示灯说明

| 指示灯状态          |                                                                                     | 状态说明         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0<br>零张指示灯     |    | 灯灭：非零张片料     |
|                |    | 灯亮：零张片料      |
|                |    | 闪烁：示教时进行零张学习 |
| 1<br>单张指示灯     |    | 灯灭：非单张片料     |
|                |    | 灯亮：单张片料      |
|                |    | 闪烁：示教时进行单张学习 |
| 2<br>双张指示灯     |   | 灯灭：非双张片料     |
|                |  | 灯亮：双张片料      |
| POWER<br>工作指示灯 |  | 灯亮：运行        |

2.2 显示屏界面说明

2.2.1 工作界面

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
|    | 1   | 2   | 3   |
|    | 1   | 磁性  | 非磁  |
| 4→ | 单张： | 000 | 000 |
| 5→ | 双张： | 000 | 000 |
| 6→ | 动态： | 000 | 000 |

表 2-4：工作界面说明

| 序号 | 名称           | 说明                    |
|----|--------------|-----------------------|
| 1  | 片料组别         | 1~200                 |
| 2  | 1 号传感器检测材料属性 | 磁性/非磁/无               |
| 3  | 2 号传感器检测材料属性 | 磁性/非磁/无               |
| 4  | 单张阈值         | 大于该值，小于双张阈值，控制器输出单张信号 |
| 5  | 双张阈值         | 大于该值，控制器输出双张信号        |
| 6  | 实时值          | 传感器当前采集到的信号值          |

2.2.2 设置界面

操作说明：

- 长按 MENU 键 3 秒，进入设置界面。
- 短按 MENU 键，进入编辑状态对应项闪烁，按▲、▼键调整参数，短按 MENU 键，退出编辑状态。
- 非编辑状态下，按▲、▼键轮巡各个选项(反白显示)，对应选项短按 ENTER 键，进入下一级页面或者返回上一级页面。

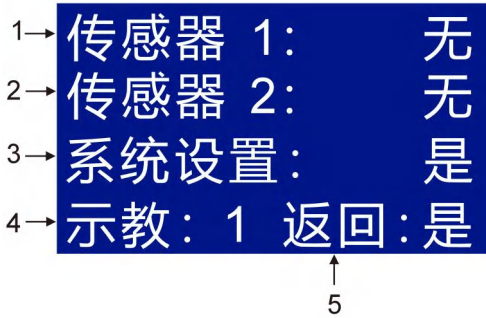


表 2-5：设置界面说明

| 序号 | 名称    | 说明                                                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 传感器 1 | 对应 1 号传感器属性<br>无：关闭该传感器；<br>磁性：传感器检测导磁性材料；<br>非磁：传感器检测非导磁性材料。 |
| 2  | 传感器 2 | 对应 2 号传感器属性<br>无：关闭该传感器；<br>磁性：传感器检测导磁性材料；<br>非磁：传感器检测非导磁性材料。 |
| 3  | 系统设置  | 通信参数及材料组号，系统软件版本，恢复出厂等设置功能。                                   |
| 4  | 示 教   | 选择传感器 1 或者 2 进行材料学习，零张、单张识别，生成单双张阈值。                          |
| 5  | 返 回   | 返回上级菜单。                                                       |

2.2.3 传感器参数设置界面

操作说明：

- 短按 MENU 键，进入编辑状态对应项闪烁，按▲、▼键调整参数，短按 MENU 键，退出编辑状态。
- 非编辑状态下，按▲、▼键轮巡下面 6 个选项(反白显示)，在返回项上短按 ENTER 键，返回上一级页面。



表 2-6：传感器参数设置界面说明

| 序号 | 名称    | 说明                                                       |
|----|-------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 属性    | 传感器检测的材料性质（磁性/非磁），此界面上不可设置。                              |
| 2  | (0.3) | 传感器示教时，输入的材料厚度，此界面上不可设置。                                 |
| 3  | 单张    | 材料单张阈值，超过此值，小于双张阈值，输出单张信号，可以手动设置。                        |
| 4  | 双张    | 材料双张阈值，超过此值输出双张信号，可以手动设置。                                |
| 5  | 频道    | 程序内部挡位值，非专业人士不要设置。                                       |
| 6  | 灵敏    | 传感器内部数据滤波处理值(1~99)，可以手动设置，默认是 2，越小灵敏度越高；越大灵敏度越低，抗干扰能力越强。 |
| 7  | 延时    | 结果输出保持时间(1~99)，5ms 时基单位，可以手动设置，默认是 10，即 50ms 保持时间。       |
| 8  | 返回    | 返回上级菜单。                                                  |

2.2.4 传感器示教界面

操作说明：

- 按▲、▼键轮巡返回和学习选项(反白显示)，短按 ENTER 键返回上级菜单或者进入零/单张学习。单张学习完成后自动跳回返回项。

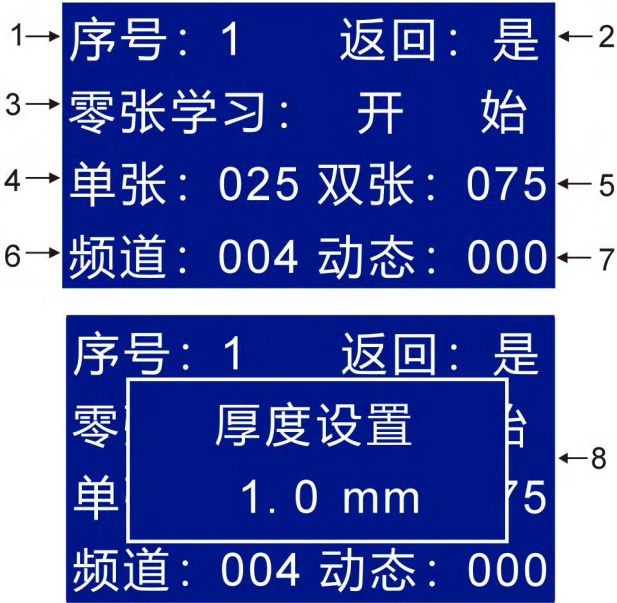


表 2-7：传感器示教界面说明

| 序号 | 名称     | 说明                                    |
|----|--------|---------------------------------------|
| 1  | 序号     | 传感器序号 1/2，此界面上不可设置。                   |
| 2  | 返回     | 返回上级菜单。                               |
| 3  | 零/单张学习 | 学习零张时显示零，学习单张时显示单；开始/进行中/完成 表示学习时候状态。 |
| 4  | 单张     | 学习完成后的单张材料阈值，此界面下不可设置。                |
| 5  | 双张     | 学习完成后的双张材料阈值，此界面下不可设置。                |
| 6  | 频道     | 学习完成后的挡位值，此界面下不可设置。                   |
| 7  | 动态     | 学习时实时采集值，此界面下不可设置。                    |
| 8  | 厚度设置   | 学习的材料厚度值，需手动输入。                       |

## 2.2.5 系统参数设置界面

### 操作说明：

- 短按 MENU 键，进入编辑状态对应项闪烁，按▲、▼键调整参数，短按 MENU 键，退出编辑状态。
- 版本项没有编辑状态，短按 ENTER 键进入显示版本信息。
- 重置项没有编辑状态，短按 ENTER 键进入恢复出厂界面。
- 非编辑状态下，按▲、▼键轮巡 8 个选项(反白显示)，在返回项上短按 ENTER 键，返回上一级页面。

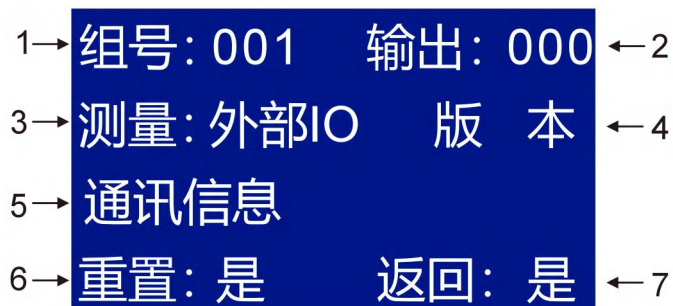


表 2-8：系统参数设置界面说明

| 序号 | 名称   | 说明                                       |
|----|------|------------------------------------------|
| 1  | 组号   | 材料组存储序号 1~200，可以手动设置。                    |
| 2  | 输出   | 输出信号极性<br>0：输出为常开逻辑<br>1：输出为常闭逻辑，可以手动设置。 |
| 3  | 测量   | 片料测量信号触发方式。总线/外部 IO                      |
| 4  | 版本   | 软件版本信息。                                  |
| 5  | 通讯信息 | 通讯信息，包含网络状态、MAC 地址和 IP 地址。               |
| 6  | 重置   | 恢复出厂设置，此功能会擦除所有材料组的设置信息，请慎重选择。           |
| 7  | 返回   | 返回上级菜单。                                  |

## 2.2.6 通讯信息界面



表 2-9：通讯信息界面说明

| 序号 | 名称  | 说明                       |
|----|-----|--------------------------|
| 1  | 网络  | 当前网络状态，有连接、通讯中和断开 3 种状态。 |
| 2  | MAC | 通讯板卡的 MAC 地址。            |
| 3  | IP  | 设备的 IP 地址。               |

2.3 外部接口说明

2.3.1 外部接口示意图

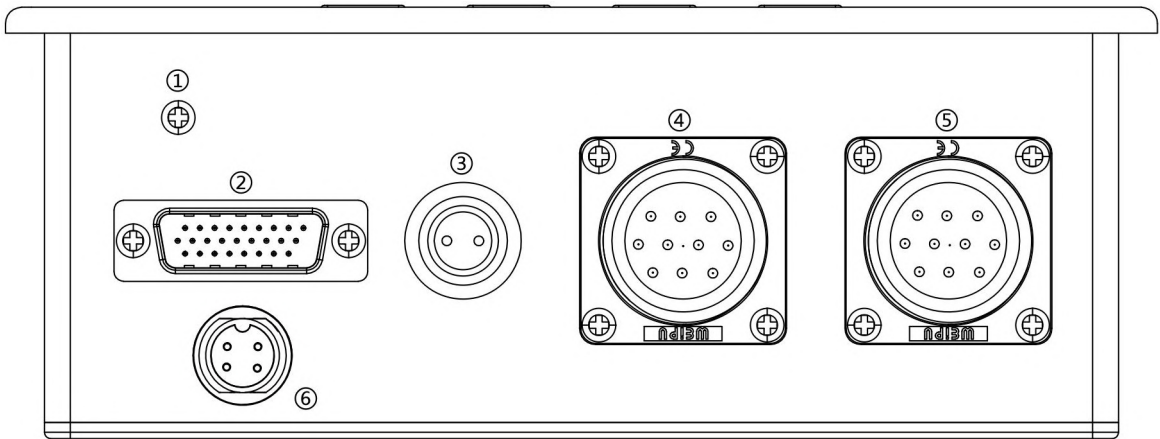


图 2-2：外部接口示意图

表 2-9：外部接口构成说明

| 序号 | 名称       |
|----|----------|
| ①  | 接地端子     |
| ②  | 输入和输出接口  |
| ③  | 电源接口     |
| ④  | 传感器 2 接口 |
| ⑤  | 传感器 1 接口 |
| ⑥  | 通讯接口     |

2.3.2 输入和输出接口脚位图

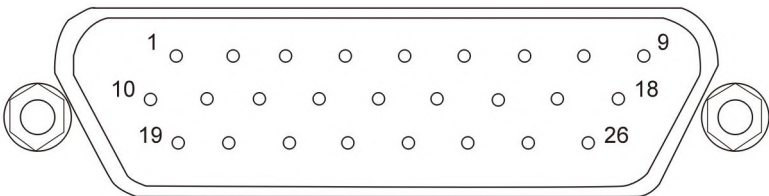


图 2-3：输入输出接口示意图

表 2-10：输入和输出接口脚位说明

| ②输入和输出接口 |                    |    |                     |    |         |
|----------|--------------------|----|---------------------|----|---------|
| 序号       | 脚位说明               | 序号 | 脚位说明                | 序号 | 脚位说明    |
| 1        | 空                  | 10 | 空                   | 19 | 空       |
| 2        | 输入公共端              | 11 | 输入（预留）              | 20 | 空       |
| 3        | IO 示教使能线（Teach-EN） | 12 | IO 示教控制线（Teach -In） | 21 | 测量片料使能线 |
| 4        | 空                  | 13 | 空                   | 22 | 空       |
| 5        | 空                  | 14 | 空                   | 23 | 空       |
| 6        | IN-06              | 15 | IN-07               | 24 | IN-08   |
| 7        | 输出（预留）             | 16 | 输出公共端-（接 0V）        | 25 | 示教输出端口  |
| 8        | 双张输出               | 17 | 空                   | 26 | 单张输出    |
| 9        | 零张输出               | 18 | 输出公共端+（接 24V）       | -  | -       |

2.3.3 电源接口脚位图

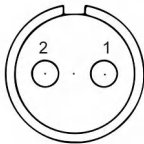


图 2-4：电源接口示意图

表 2-11：电源接口脚位说明

| ③电源接口 |      |
|-------|------|
| 序号    | 脚位说明 |
| 1     | 24V  |
| 2     | 0V   |

2.3.4 传感器脚位图

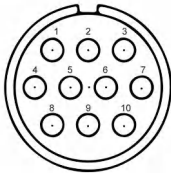


图 2-5：传感器脚位示意图

表 2-12：传感器脚位说明

| ④/⑤传感器接口 |      |    |      |
|----------|------|----|------|
| 序号       | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
| 1        | +12V | 6  | Out1 |
| 2        | GND  | 7  | Out2 |
| 3        | -12V | 8  | P1   |
| 4        | In1  | 9  | P2   |
| 5        | In2  | 10 | 屏蔽   |

2.3.5 通讯脚位图



图 2-6：通讯脚位示意图

表 2-13：通讯脚位说明

| ③通讯接口（圆形连接器，M12，4 针，D 编码） |      |
|---------------------------|------|
| 序号                        | 脚位说明 |
| 1                         | TD+  |
| 2                         | RD+  |
| 3                         | TD-  |
| 4                         | RD-  |

2.4 电气控制接线说明

2.4.1 零张、单张、双张输出接口与继电器接线图

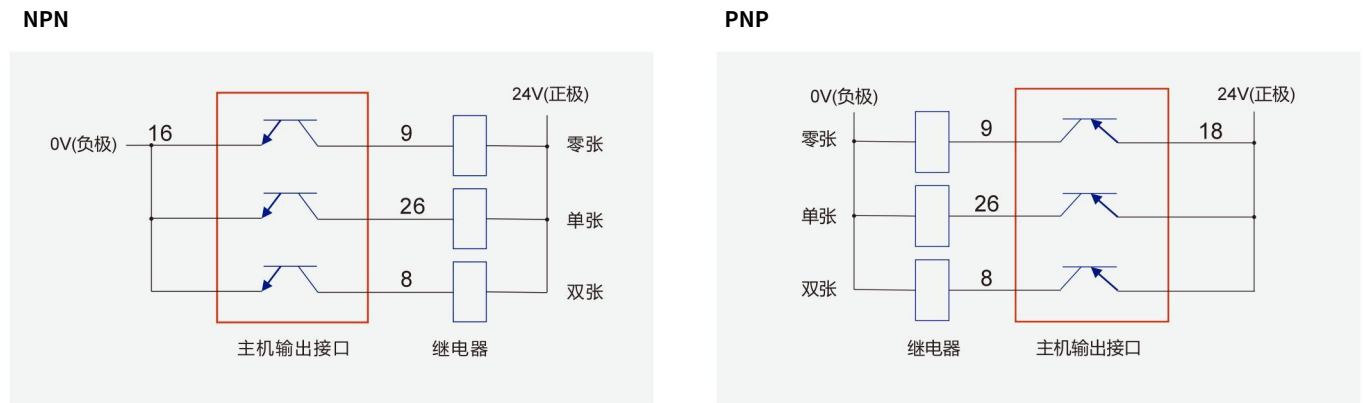


图 2-6：主机输出接口与继电器接线图

2.4.2 零张、单张、双张输出接口与 PLC 接线图



图 2-7：主机输出接口与 PLC 接线图

2.4.3 外部 IO 示教接线图

示教输入 IO 与 PLC 接线图

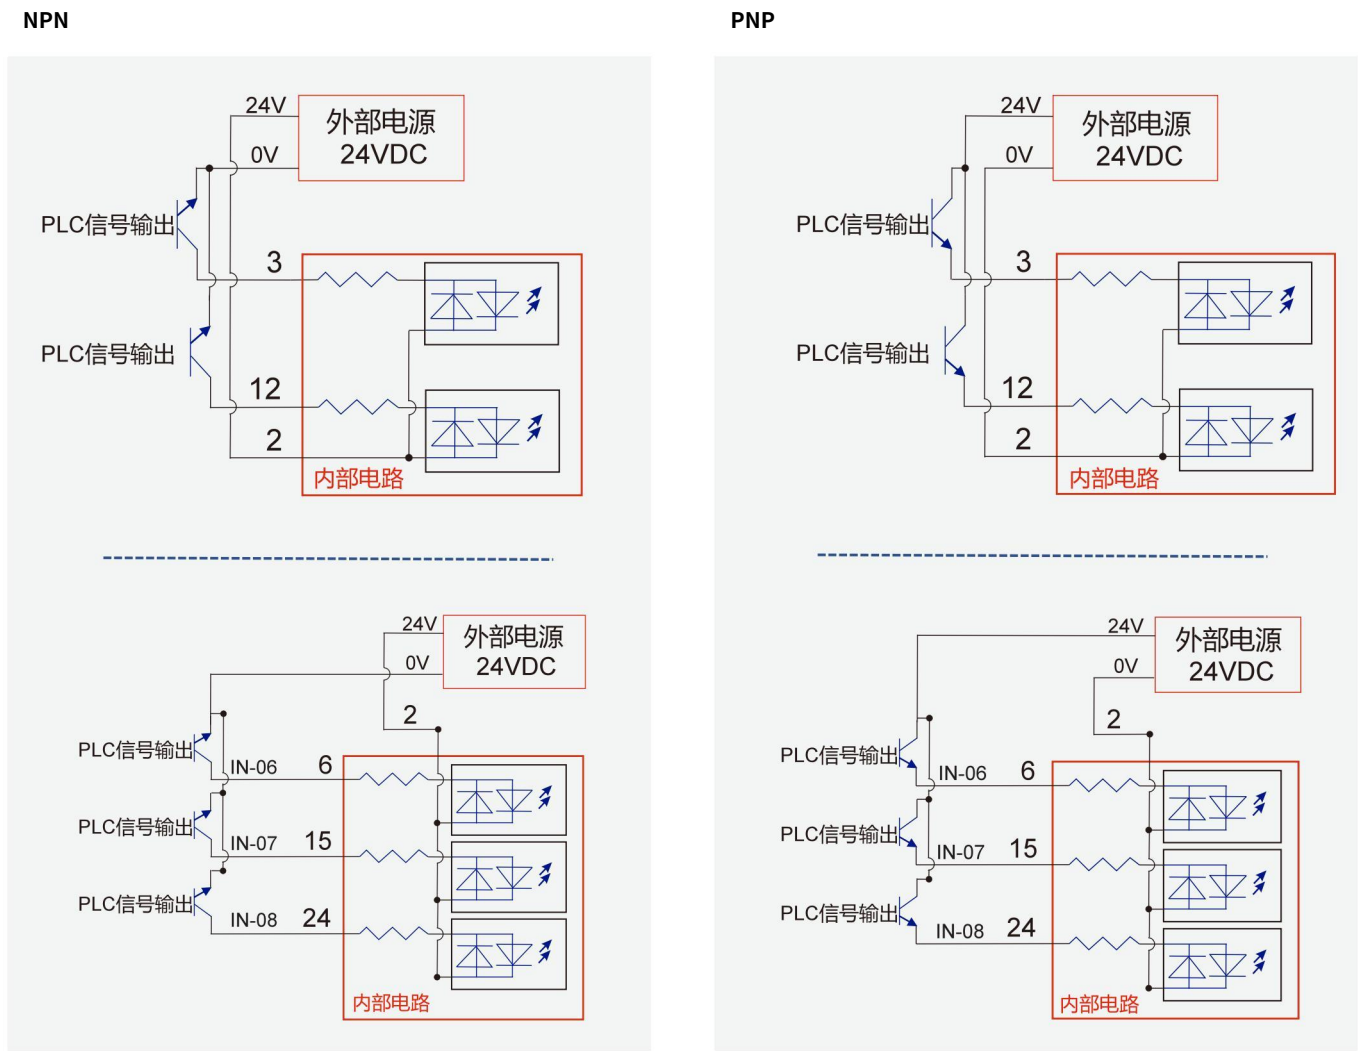


图 2-9：示教输入 IO 与 PLC 接线图

示教输出 IO 与 PLC 接线图


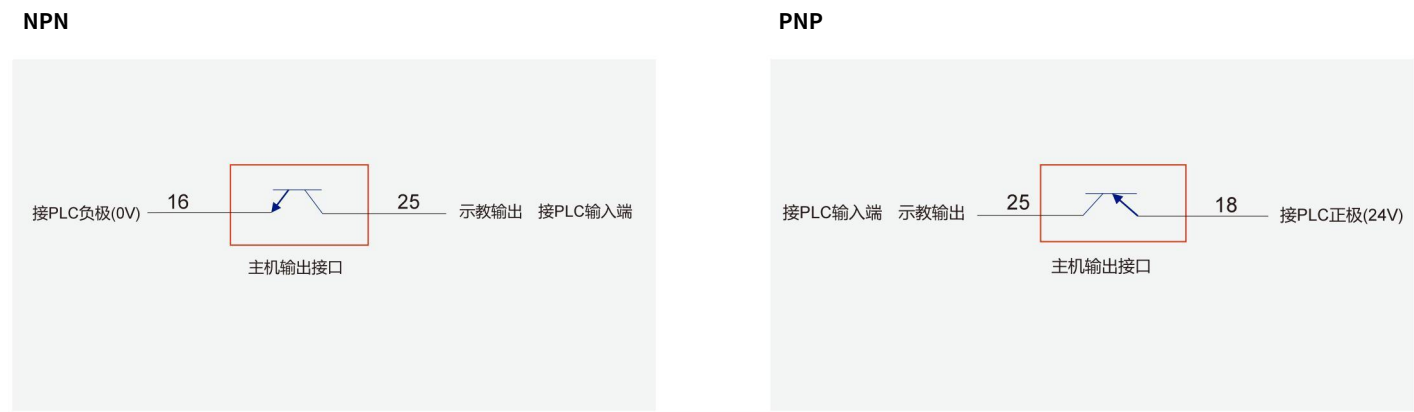


图 2-10：示教输出 IO 与 PLC 接线图

## 2.4.4 测量使能信号与 PLC 接线图

NPN

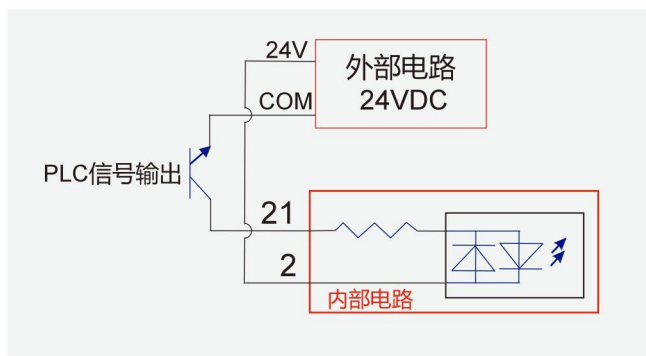

PNP

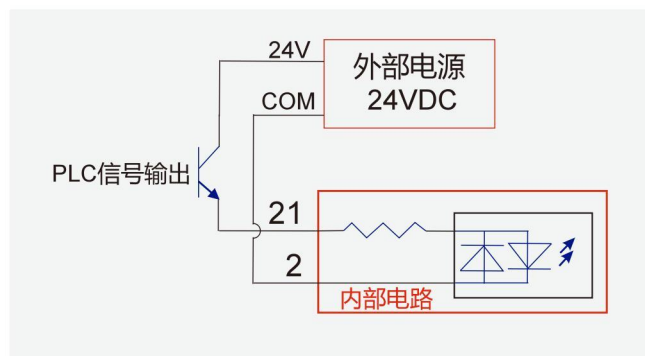


图 2-11：测量使能信号与 PLC 接线图

**注意**

对于磁性材料，如果连续进行多次测量操作，则测量操作时间不应超过 10 秒。  
建议保持恢复时间至少为测量操作时间的两倍。

2.5 测量时间  $t_m$

测量时间  $t_m$  是系统从“测量开始”到输出信号传递所需的总时间。

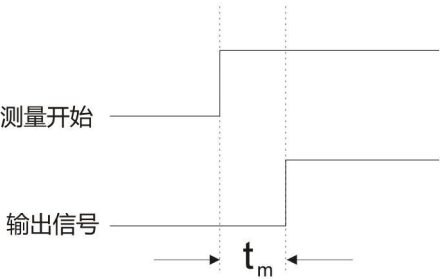


图 2-12：测量时间说明

一个传感器测量：

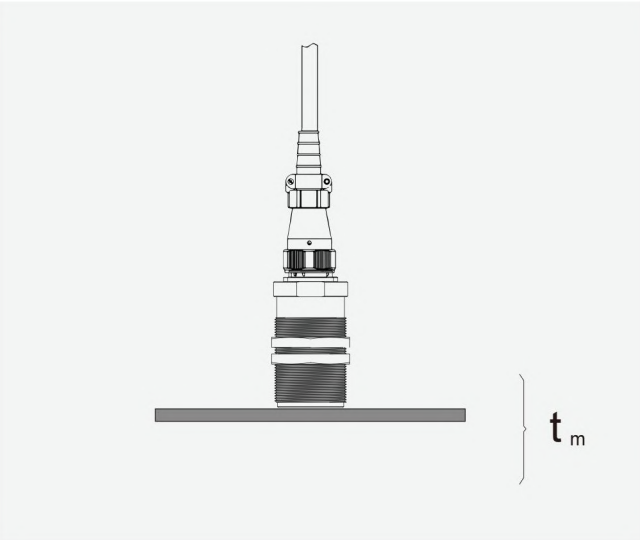


图 2-13：一个传感器测量时间示意图

两个传感器测量：

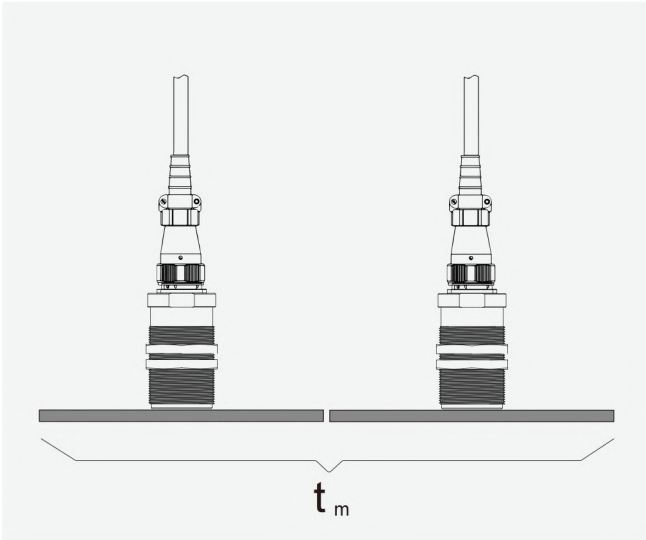


图 2-14：两个传感器测量时间示意图

**一个传感器测量时间：**指仅启用单一传感器时，从主机收到测量信号起，至主机输出测量结果的时间间隔（如图 2-13）。

**两个传感器测量时间：**指同时启用双传感器时，从主机收到测量信号起，至主机输出测量结果的时间间隔（如图 2-14）。

下表为不同材料类型对应的测量时间参照标准：

表 2-14：测量时间参照表

| 材料   | 一个传感器测量时间 | 两个传感器测量时间 |
|------|-----------|-----------|
| 磁性材料 | <120ms    | <200ms    |
| 非磁材料 | <50ms     | <160ms    |

## 3 安装说明

### 3.1 一般安装说明

将主机安装在靠近传感器的位置，使用较短的传感器电缆，相应地暴露在电磁噪声中的时间也较低，因此可能会产生更好的测量结果。主机应安装在不存在振动且没有额外热量传递到主机中的位置（更好地减少主机中的热量）。此外，主机的安装方式应使其易于打开以进行维修。在操作过程中，主机和传感器应在操作人员的视觉控制下。

电磁干扰会影响传感器的测量精度。因此，传感器不应安装在产生电磁干扰的设备附近。这种设备例如是变频器、伺服电机或感应式接近开关。

传感器电缆不应直接靠近具有大干扰能力的电缆，例如电源电缆。

**注意**

强烈的振动和额外的热量会损坏主机。

### 3.2 主机安装

在机柜面板安装位置开 167mm x 164mm 长方形安装孔，放入主机，然后在主机左、右、上侧开孔位置插入固定卡扣，上螺丝拧紧。

### 3.3 传感器安装说明

双张检测器的可靠功能在很大程度上取决于传感器的正确安装。应遵循以下安装规则：

- 传感器必须垂直于板材安装并完全接触板材表面。异物不应阻碍接触。
- 传感器和板材表面之间的倾斜或气隙会导致测量错误。
- 可以用薄铁氟龙覆盖传感器表面，以避免损坏金属板表面。但是，这会降低性能，因此不建议这样做。

**注意**

气隙会导致错误的测量值。这也适用于倾斜或部分间隙或弓形板。忽略这些因素可能会导致测量不可靠。

建议将金属双张检测传感器安装如下图，传感器紧贴金属片料。

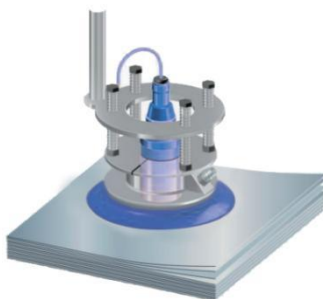


图 3-1：传感器安装示意图

3.4 传感器安装建议

| 序号 | 步骤                                                                                                     | 图示 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | <p>--将传感器对准支架螺纹孔，顺时针方向缓慢旋入，直至传感器头部突出支架端面 10-13mm；</p> <p>--确认传感器位置无误后，使用扳手依次拧紧支架上下两端螺母，确保传感器稳固不晃动。</p> |    |
| 2  | <p>--将皮碗套入传感器支架并紧固。</p>                                                                                |    |

3.5 传感器的错误安装

表 3-1：传感器错误安装示例

|  |                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>错误</b></p> <p>传感器没接触片料</p>                                                                                 |
|  | <p><b>错误</b></p> <p>传感器没有垂直接触板材，传感器支架显然安装不合格。</p>                                                                |
|  | <p><b>错误</b></p> <p>第一片和第二片之间存在气隙。</p> <p>传感器安装在不利的位置。</p>                                                       |
|  | <p><b>错误</b></p> <p>第一片和第二片之间存在气隙。</p> <p>传感器安装在不利的位置。</p>                                                       |
|  | <p><b>避免拉紧电缆。敷设电缆时要留有足够的间隙。</b></p> <p>如果使用柔性传感器支架，必须特别注意传感器插头前面的电缆路线。电缆不应该有一个弯曲靠近插头。此外，电缆的曲径必须与插头的轴线对称，见附图。</p> |

## 4 系统应用说明

### 4.1 一个传感器使用方法

表 4-1：单传感器设置步骤

| 序号 | 步骤                                                                                                          | 图示                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 将 1 个传感器接入 1 号插口，开机，等待进入工作界面，然后长按 MENU 键 3 秒，背光点亮，进入设置界面。                                                   | 传感器 1： 无<br>传感器 2： 无<br>系统设置： 是<br>示教： 1 返回： 是                 |
| 2  | 短按 ▲、▼ 键将光标移动到传感器 1 的无选项上，短按 MENU 键进入编辑模式，光标闪烁，然后按 ▲、▼ 键设置传感器 1 的属性为磁性或者非磁（根据用途来进行设置），设置好后，短按 MENU 键退出编辑模式。 | 传感器 1： 磁性<br>传感器 2： 无<br>系统设置： 是<br>示教： 1 返回： 是                |
| 3  | 短按 ▲、▼ 键将光标移到示教项数字上，数字显示为 1（若不为 1 则短按 MENU 键进入编辑模式调整），短按 ENTER 键进入示教界面。                                     | 序号： 1 返回： 是<br>零张学习： 开 始<br>单张： 025 双张： 075<br>频道： 004 动态： 000 |
| 4  | 保持 1 号传感器下方净空，按 ▲、▼ 键将光标移到开始项上，短按 ENTER 键，进入厚度设置，输入当前学习材料的厚度。                                               | 序号： 1 返回： 是<br>零 厚度设置<br>单 1.0 mm 75<br>频道： 004 动态： 000        |
| 5  | 短按 ENTER 键进行零张学习，此时变成进行中并闪烁，同时面板 3 个 LED 输出指示灯闪烁，零张学习完成后，显示“完成”，面板单张指示灯闪烁。                                  | 序号： 1 返回： 是<br>零张学习： 完 成<br>单张： 025 双张： 075<br>频道： 004 动态： 000 |
| 6  | 在 1 号传感器下方放入一张片料并贴紧传感器，然后短按 ENTER 键进行单张学习，此时显示进行中并闪烁，同时面板 3 个 LED 输出指示灯闪烁，单张学习完成后，显示“完成”，光标跳到返回项，面板单张指示灯常亮。 | 序号： 1 返回： 是<br>单张学习： 完 成<br>单张： 025 双张： 075<br>频道： 004 动态： 000 |
| 7  | 短按 ▲、▼ 键移动移动光标到返回项，短按 ENTER 键返回到上级界面，直到工作界面。                                                                | 1 磁性 无<br>单张： 060 ---<br>双张： 088 ---<br>动态： 000 ---            |
| 8  | 使能外部检测端子，1 号传感器即可进行单双材料检测并输出结果。                                                                             | 1 磁性 无<br>单张： 060 ---<br>双张： 080 ---<br>动态： 082 ---            |

## 4.2 两个传感器使用方法

表 4-2：双传感器设置步骤

| 序号 | 步骤                                                                                                        | 图示                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 在一个传感器的基础上，再将另外一个传感器插入 2 号插口，上电，等待进入运行界面，然后长按 MENU 键 3 秒，进入设置界面。                                          | 传感器 1: 磁性<br>传感器 2: 无<br>系统设置: 是<br>示教: 1 返回: 是                                |
| 2  | 短按 ▲、▼ 键将光标在传感器 2 的无选项上，短按 MENU 键进入编辑模式，光标闪烁，然后按 ▲、▼ 键设置传感器 2 的属性为磁性或者非磁（根据用途来进行设置），设置好后，短按 MENU 键退出编辑模式。 | 传感器 1: 磁性<br>传感器 2: 磁性<br>系统设置: 是<br>示教: 1 返回: 是                               |
| 3  | 短按 ▲、▼ 键将光标移到示教项，数字显示为 2（若不为 2 则短按 MENU 键进入编辑模式调整），短按 ENTER 键进入示教界面。                                      | 序号: 2 返回: 是<br>零张学习: 开始<br>单张: 025 双张: 075<br>频道: 004 动态: 000                  |
| 4  | 保持 2 号传感器下方净空，按 ▲、▼ 键将光标移到开始项上，短按 ENTER 键进行零张学习，此时变成进行中并闪烁，同时面板 3 个 LED 灯闪烁，零张学习完成后，显示完成，面板零张指示灯常亮。       | 序号: 2 返回: 是<br>零张学习: 进行中<br>厚度设置: 1.0 mm<br>单张: 025 双张: 075<br>频道: 004 动态: 000 |
| 5  | 短按 ENTER 键进行零张学习，此时变成进行中并闪烁，同时面板 3 个 LED 灯闪烁，零张学习完成后，显示“完成”，面板单张指示灯闪烁。                                    | 序号: 2 返回: 是<br>零张学习: 完成<br>单张: 025 双张: 075<br>频道: 004 动态: 000                  |
| 6  | 在 2 号传感器下方放入一张片料并贴紧传感器，然后短按 ENTER 键进行单张学习，此时显示进行中并闪烁，同时面板 3 个 LED 灯闪烁，单张学习完成后，显示“完成”，光标跳到返回项，面板单张指示灯常亮。   | 序号: 2 返回: 是<br>单张学习: 完成<br>单张: 025 双张: 075<br>频道: 004 动态: 000                  |
| 7  | 按 ▲、▼ 键移动移动光标到返回项，短按 ENTER 键返回到上级界面，直到工作界面。                                                               | 1 磁性 磁性<br>单张: 060 061<br>双张: 088 087<br>动态: 000 000                           |
| 8  | 使能外部测量端子，1、2 号传感器以轮巡的方式进行单双材料检测并输出结果（200ms 内）。                                                            | 1 磁性 磁性<br>单张: 060 061<br>双张: 088 087<br>动态: 082 081                           |

## 两传感器输出结果的逻辑关系

- 输出双张信号：两个传感中任意一个检测到双张就会输出双张信号。
- 输出单张信号：两个传感都检测到单张才会输出单张信号。
- 输出零张信号：两个传感中任意一个检测到零张就会输出零张信号（非双张情况下）。

表 4-3：两传感器输出结果逻辑关系表

| 传感器 1 | 传感器 2 | 输出  |
|-------|-------|-----|
| 0 张   | 0 张   | 0 张 |
| 0 张   | 1 张   | 0 张 |
| 0 张   | 2 张   | 2 张 |
| 1 张   | 0 张   | 0 张 |
| 1 张   | 1 张   | 1 张 |
| 1 张   | 2 张   | 2 张 |
| 2 张   | 0 张   | 2 张 |
| 2 张   | 1 张   | 2 张 |
| 2 张   | 2 张   | 2 张 |

## 4.3 传感器参数手动调节

在控制运行过程中，如果觉得某个传感器的单张或双张检测不够灵敏或过于灵敏，则可以手动调节单双张的阈值来改善。

属性：磁性 (0.3)  
 单张：10 双张：40  
 频道：04 灵敏：02  
 延时：10 返回：是

表 4-4：传感器参数手动调节步骤说明

| 序号 | 步骤                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 在设置界面，按▲、▼键移动光标到传感器 1/2 对应的选项上（根据需要调节的传感器选），短按 ENTER 键进入传感器参数设置界面。              |
| 2  | 短按▲、▼键将光标移到单张或者双张选项上，短按 MENU 键进入编辑模式，按▲、▼键调整到合适的数值，短按 MENU 退出编辑模式。              |
| 3  | 某些特殊场合干扰比较大的情况下，还可以调整灵敏度选项，按▲、▼键将光标移到灵敏选项上，短按 MENU 键进入编辑模式，加大数值，短按 MENU 退出编辑模式。 |
| 4  | 短按▲、▼键移动移动光标到返回项，短按 ENTER 键返回到上级界面直到运行界面。                                       |

#### 4.4 测量方式设置

组号: 001    输出: 000  
 测量: 外部IO    版 本  
 通讯信息  
 重置: 是        返回: 是

表 4-5: 测量方式设置步骤说明

| 序号 | 步骤                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 在设置界面，按▲、▼键移动光标到系统设置选项上，短按 ENTER 键进入系统设置界面。                     |
| 2  | 短按▲、▼键移动光标到“测量”选项上，短按 MENU 键进入编辑模式，设置合适的测量触发方式，短按 MENU 键退出编辑模式。 |
| 3  | 短按▲、▼键移动移动光标到返回项，短按 MENU 键返回到上级界面直到运行界面。                        |

## 4.5 材料组别的切换

### 4.5.1 面板手动切换


#### 操作步骤：

1. 在系统设置界面，按▲、▼键移动光标到组号选项上，短按 MENU 键进入编辑模式，按▲、▼键选则需要的组号，短按 MENU 键退出编辑模式。
2. 按▲、▼键移动光标到返回项，短按 ENTER 键返回到上级界面直到运行界面。
3. 此时运行界面的组号会随之变化，传感器的属性及单双张阈值也会变化。

### 4.5.2 PN 总线切换

#### 操作步骤：

1. 设置好设备和 Profinet 主站，确保能够正常通讯，以西门子 smart200 为例。
2. 向 doAtonm02Group 单元写入需要的组号；

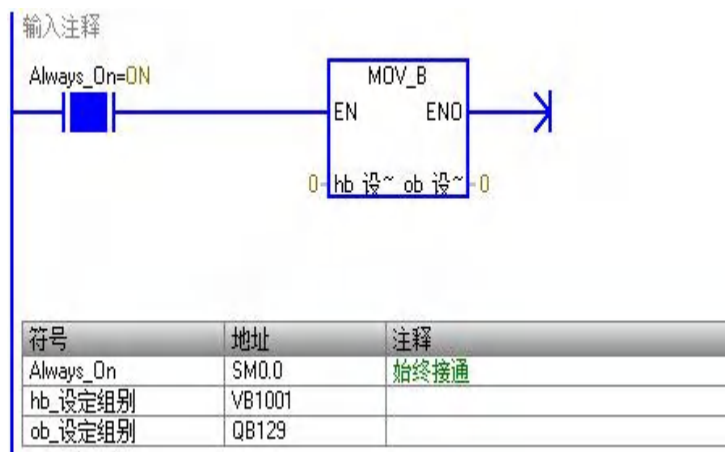

3. 等待 200ms 后，读取 diAtonm02Group 单元的值，是否为写入的组号，一致为切换成功（此时可将 doAtonm02Group 单元写入 0，防止面板手动切组号不成功），不一致需要重复第 2 步。

## 4.6 外部示教

1. 外部 IO 的 IN-06----- IN-08 代表数据线, Teach-EN 代表示教数据使能线, Teach-In 代表示教控制线。
2. 选择传感器属性:当 Teach-EN 示教数据使能线为高电平时(使能线为高期间保持不变),数据线电平保持不变(IN-06 为 LSB ,IN-08 为 MSB), 0---代表关闭 1 号传感器, 1---代表 1 号传感器导磁属性, 2---代表 1 号传感器非导磁属性, 3---代表 2 号传感器导磁属性, 4---代表 2 号传感器非导磁属性, 5---代表关闭 2 号传感器。
3. 设置好传感器属性, Teach-In 示教控制线为高电平, 表示示教开始, 进行零张学习。
4. 等待外部 IO 的 Teach-Out 变为高电平, 则表示零张学习完成。
5. Teach-In 示教控制线变为低电平, 进行单张学习。
6. 等待外部 IO 的 Teach-out 变为低电平, 则表示单张学习完成。
7. 时序图如下

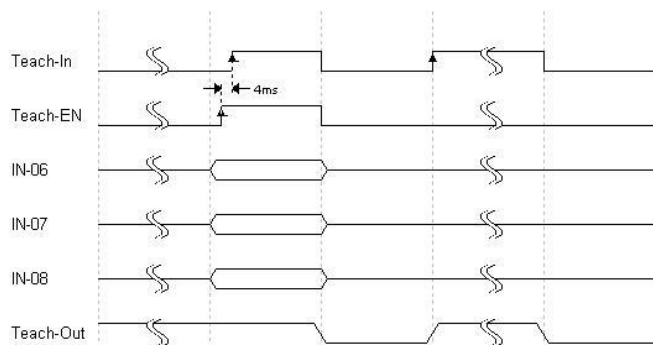


图 4-2：外部示教时序图


## 4.7 外部示教实例

### a) 外部 IO 示教：


1. 设备上电，确保连线正确；
2. 设置配方组号（如不需要设置直接跳到步骤 3）：
3. 传感器属性选择（如不需要设置直接跳到步骤 4）：  
外部 IO 的 IN-6/8 位准备好数据（1 号传感器：0---2 无/磁性/非磁；2 号传感器：3---5 磁性/非磁/无），Teach-EN 保持高电平 20ms 以上，传感器属性改变。
4. 保持传感器下方净空，Teach-IN 变为高电平，进行零张学习。
5. 等待 Teach-Out 变为高电平，表示零张学习完成，送入一张片料到传感器正下方并贴紧，Teach-IN 再变为低电平，进行单张学习。
6. 等待 Teach-Out 变为低电平，表示单张学习完成。

### b) Profinet 总线示教示例 1(西门子 smart200)：

1. 将设备和 Profinet 主站配置完成，能够正常通讯，以西门子 smart200 为例。
2. 选择配方存储组别：通过程序向 doAtonm02Group 单元写入选择的组号（如不需要，直接跳到步骤 4）；

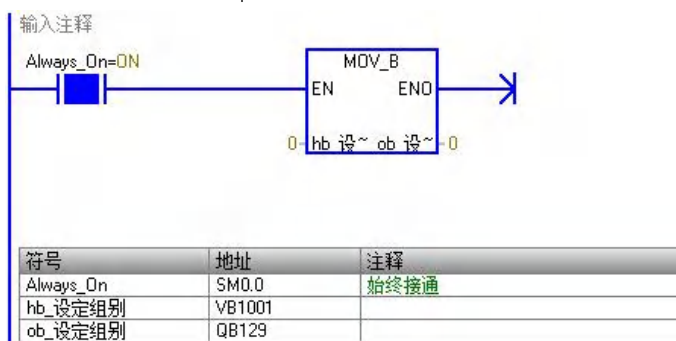


3. 存储组确认：查询 diAtonm02Group 单元值，是否和写入的组号一致，不一致则重复步骤 2；
4. 设备进入学习模式：通过程序向 doAtonm10Modectr 单元写入 0x01；

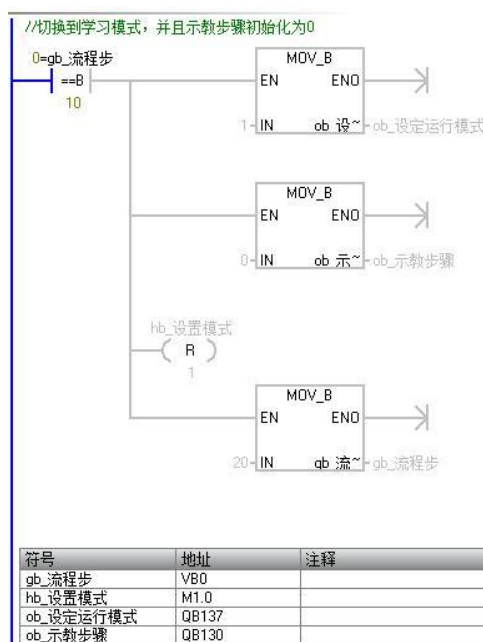





7. 查询传感器属性: 根据第 5 步传感器序号, 查询 diAtonm06Sn1thick 或者 diAtonm07Sn2thick 单元值, 与写入相等表示设置成功;
8. 设置传感器厚度: 根据第 5 步传感器序号, 向 doAtonm06Sn1thick 单元 (1 号传感器) 写入厚度值 (2---60) (表示 0.2mm---6mm) 或者 doAtonm07Sn2thick 单元 (2 号传感器) 写入厚度值, 向 doAtonm03Techstep 单元写入 4;

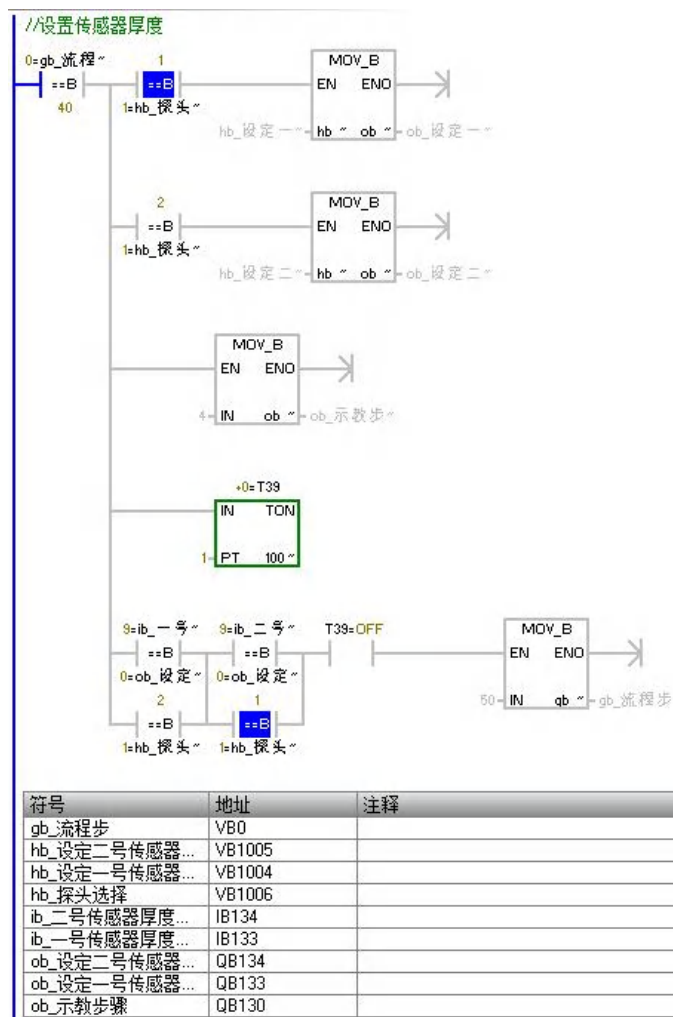


9. 查询传感器厚度: 根据第 5 步传感器序号, 查询 diAtonm06Sn1thick 或者 diAtonm07Sn2thick 单元值, 与写入相等表示设置成功;
10. 零张学习: 保持传感器下方净空, 向 doAtonm03Techstep 单元写入 5;

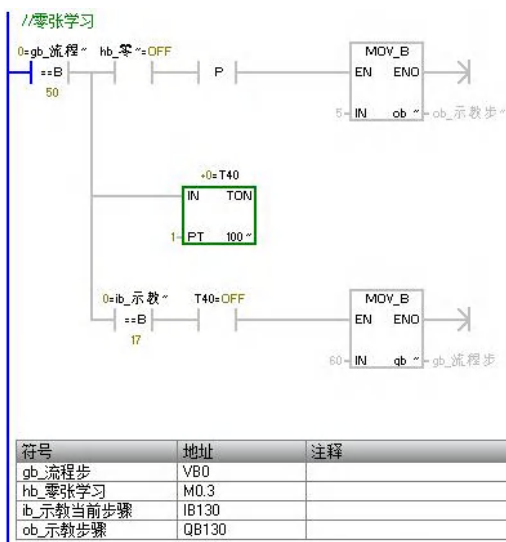

11. 查询零张学习状态：查询 diAtonm03Techstep 单元，等于 17 表示零张学习完成；
12. 单张学习：送入一张片料到传感器正下方并贴紧，向 doAtonm03Techstep 单元写入 6；

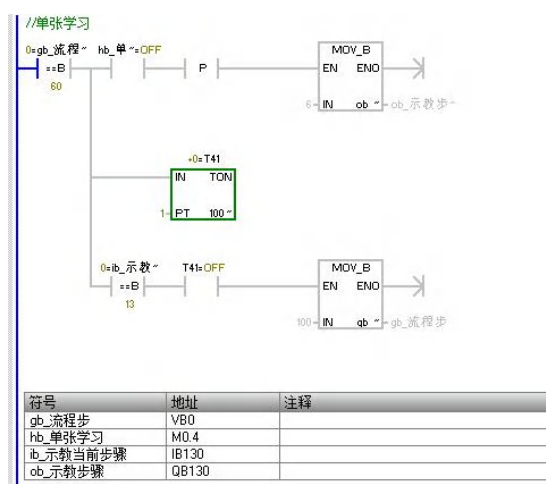

14. 退出学习状态：向 doAtonm10Modectr 单元写入 0，向 doAtonm03Techstep 写入 0，退出学习模式，进入正常运行模式

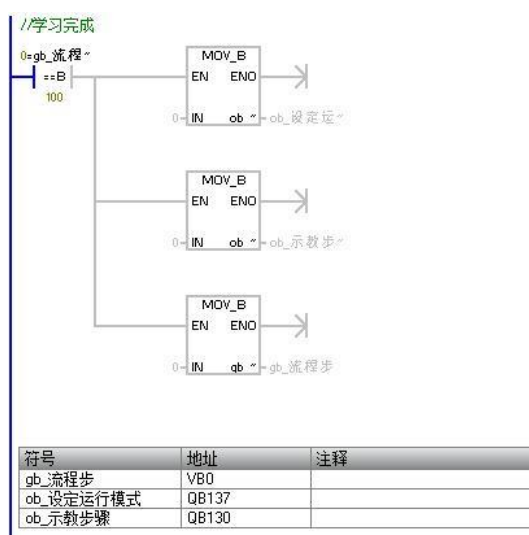


**注意** 以上步骤之间，需要进行必要的延迟（推荐 100ms，实际以现场测试为准）


### c) Profinet 总线示教示例 2(西门子 S7-1200):

1、将设备和 Profinet 主站配置完成，能够正常通讯，以西门子 S7-1200 为例。

2、选择配方存储组别：通过程序向 doAtonm02Group 单元写入选择的组号（如果需要，直接跳到步骤 4）；

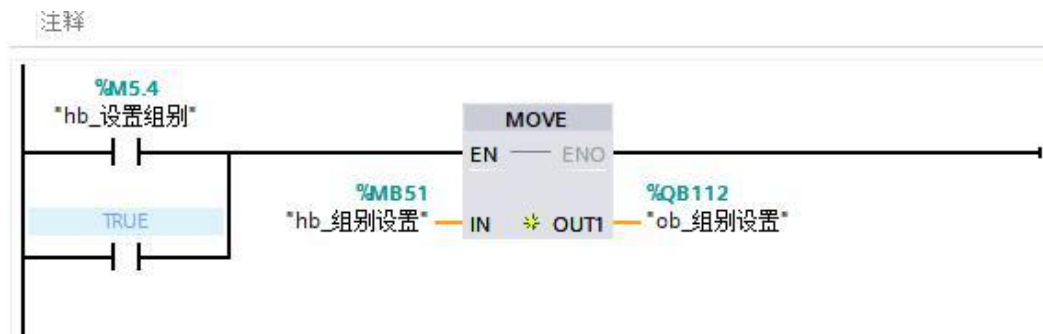

3、存储组确认：查询 diAtonm02Group 单元值，是否和写入的组号一致，不一致则重复步骤 2；

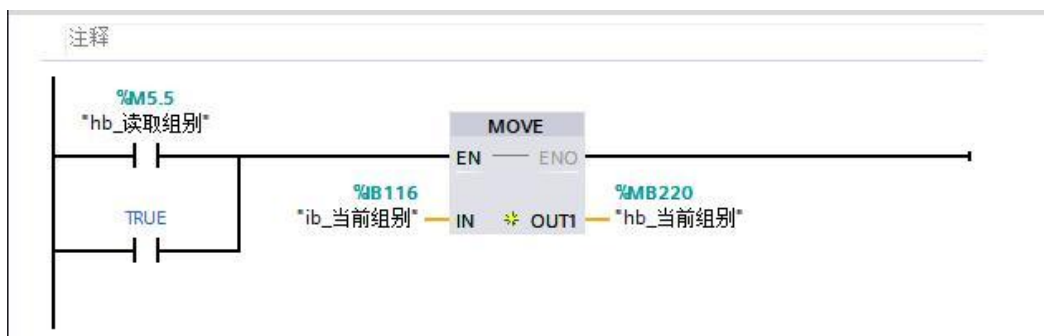

4、设备进入学习模式：通过程序向 doAtonm10Modectr 单元写入 0x01；

```
10: //切换到学习模式，并且示教步骤初始化为 0
    "ob_设置运行模式" := 1;
    "ob_示教步骤设置" := 0;
    "hb_设定模式打开" := FALSE;

    IF "GVL.gb_计时完成[0]" THEN
        "gd_流程步" := 20;
    END_IF;
```

5、选择传感器序号：向 doAtonm03Techstep 单元写入 1 / 2，表示选择 1 号传感器或者 2 号传感器，查询 diAtonm03Techstep，等于 2 / 3 表示成功；

```
20: //选择是用 1/2 探头
    "ob_示教步骤设置" := "hi_探头选择"; //设置探头组别

    IF "GVL.gb_计时完成[1]" AND ("ib_示教步骤反馈" = 2 OR "ib_示教步骤反馈" = 3) THEN
        "gd_流程步" := 30;
    END_IF;
```

6、设置传感器属性：根据第 5 步传感器序号，向 doAtonm04Sn1attr 单元（1 号传感器）写入 1/2（0--关闭 1--磁性 2--非磁）或者 doAtonm05Sn2attr 单元（2 号传感器）写入 1/2（0--关闭 1--磁性 2--非磁），向 doAtonm03Techstep 单元写入 3；

```
IF "hi_探头选择" = 1 THEN
    "ob_一号传感器属性设置" := "hb_一号传感器属性设置";
END_IF;

IF "hi_探头选择" = 2 THEN
    "ob_二号传感器属性设置" := "hb_二号传感器属性设置";
END_IF;

"ob_示教步骤设置" := 3;
```

7、查询传感器属性：根据第 5 步传感器序号，查询 diAtonm06Sn1thick 或者 diAtonm07Sn2thick 单元值，与写入相等表示设置成功；

```
IF ("ib_一号传感器当前属性" = "hb_一号传感器属性设置" OR
    "ib_二号传感器当前属性" = "hb_二号传感器属性设置") AND "GVL".gb_计时完成[2] THEN

    "gd_流程步" := 40;
END_IF;
```

8、设置传感器厚度：根据第 5 步传感器序号，向 doAtonm06Sn1thick 单元（1 号传感器）写入厚度值（2---60）（表示 0.2mm---6mm）或者 doAtonm07Sn2thick 单元（2 号传感器）写入厚度值，向 doAtonm03Techstep 单元写入 4；

```
40: //设置传感器厚度
IF "hi_探头选择" = 1 THEN
    "ob_一号传感器厚度设定" := "hb_一号传感器厚度设定";
END_IF;

IF "hi_探头选择" = 2 THEN
    "ob_二号传感器厚度设定" := "hb_二号传感器厚度设定";
END_IF;

"ob_示教步骤设置" := 4;
```

9、查询传感器厚度：根据第 5 步传感器序号，查询 diAtonm06Sn1thick 或者 diAtonm07Sn2thick 单元值，与写入相等表示设置成功；

```
IF "GVL".gb_计时完成[3] AND ("ib_一号传感器当前厚度" = "hb_一号传感器厚度设定" OR
    "ib_二号传感器当前厚度" = "hb_二号传感器厚度设定") THEN

    "gd_流程步" := 50;
END_IF;
```

10、零张学习：保持传感器下方净空，向 doAtonm03Techstep 单元写入 5；

```
50: //零张学习
IF "hb_零张学习" THEN
    "ob_示教步骤设置" := 5;
END_IF;
```

11、查询零张学习状态：查询 diAtonm03Techstep 单元，等于 17 表示零张学习完成；

```
IF "ib_示教步骤反馈" = 17 AND "GVL".gb_计时完成[4] THEN
  "gd_流程步" := 60;
END_IF;
```

12、单张学习：送入一张片料到传感器正下方并贴紧，向 doAtonm03Techstep 单元写入 6；

```
60: //单张学习
IF "hb_单张学习" THEN
  "ob_示教步骤设置" := 6;
END_IF;
```

13、查询单张学习状态：查询 diAtonm03Techstep 单元，等于 13 表示单张学习完成；

```
IF "ib_示教步骤反馈" = 13 AND "GVL".gb_计时完成[5] THEN
  "gd_流程步" := 100;
END_IF;
```

14、退出学习状态：向 doAtonm10Modectr 单元写入 0，向 doAtonm03Techstep 写入 0，退出学习模式，进入正常运行模式。

```
100: //学习完成
"ob_设置运行模式" := 0;
"ob_示教步骤设置" := 0;
"gd_流程步" := 0;
```



**注意** 以上步骤之间，需要进行必要的延迟（推荐 100ms，实际以现场测试为准）

4.8 恢复出厂设置



表 4-6：恢复出厂设置步骤说明

| 步骤                                                                                                                                          | 过程                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 步骤 1                                                                                                                                        | 在系统设置界面上，按▲、▼键移动光标到重置选项上，短按 ENTER 键，弹出提示框“恢复出厂”选择。                                               |
| 步骤 2                                                                                                                                        | 选择“否”，短按 ENTER 键，返回系统设置界面。选择“是”，短按 ENTER 键则进行所有材料组的删除动作，并有进度条动态显示，面板 3 个 LED 同时闪烁，删除完成后，控制器自动重启。 |
| <div><div>注意    选择“是”并执行，会删除所有存储的材料组数据，并且不可恢复。</div></div> |                                                                                                  |

## 5 Profinet 总线功能

### 5.1 软件配置

名词定义：

**Output 输出：** PLC 往设备发送的数据。

**Input 输入：** 设备往 PLC 传输的数据。

在组态软件中安装 GSDXML 文件，控制器默认的名字为”compactcom40pir”，当 profinet 网络中有多台 MDSC-9000S-PN 设备时候，有可能因为重复的设备名导致通讯失败，需要在组态软件中手动修改设备名；现有的设备支持 profinet 的 RT（real time 实时）模式；

以下为 GSDXML 文件中单元描述：

| Input              |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| diAtonm01Sheetstus | 双张输出状态： 0--1--2（零--单--双）           |
| diAtonm02Group     | 材料组号显示： 1---200                    |
| diAtonm03Techstep  | 示教步骤反馈                             |
| diAtonm04Sn1attr   | 1 号传感器属性： 0--1--2（无--磁性--非磁性）      |
| diAtonm05Sn2attr   | 2 号传感器属性： 0--1--2（无--磁性--非磁性）      |
| diAtonm06S1thick   | 1 号传感器厚度： 2-60 （0.2mm---6mm）       |
| diAtonm07S2thick   | 2 号传感器厚度： 2-60 （0.2mm---6mm）       |
| diAtonm08ExtioCtr  | 测量信号类型设置： 0--1 （0--总线 PN 1--外部 IO） |
| diAtonm09Outlevel  | 输出极性设置： 0--1 （0--正常 1--取反）         |
| diAtonm10Runthick  | 运行厚度输出                             |
| diAtonm11ErrInfo   | 设备故障代码输出                           |

| Output            |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| doAtonm01StartDet | PN 总线检测启停： 0--停止 1--开启                                    |
| doAtonm02Group    | 切换材料组号： 1--200                                            |
| doAtonm03Techstep | 示教步骤： 0--7                                                |
| doAtonm04Sn1attr  | 设置 1 号传感器属性： 0--1--2（无--磁性--非磁性）                          |
| doAtonm05Sn2attr  | 设置 2 号传感器属性： 0--1--2（无--磁性--非磁性）                          |
| doAtonm06Sn1thick | 设置 1 号传感器厚度： 2-60 （0.2mm---6mm）                           |
| doAtonm07Sn2thick | 设置 2 号传感器厚度： 2-60 （0.2mm---6mm）                           |
| doAtonm08ExtioCtr | 设置测量信号类型： 0--1 （0--总线 PN 1--外部 IO）                        |
| doAtonm09Outlevel | 设置输出极性： 0--1 （0--正常 1--取反）                                |
| doAtonm10Modectr  | 设置运行模式： 0--正常运行 1--示教 2--设置模式（该模式下设置输出极性、测量信号类型，及非周期数据设置） |
| doAtonm11ErrInfo  | 清除设备故障代码（写入 FF）                                           |

## 5.2 数据交换

控制器提供数据表格，供设置传感器具体参数，复位等操作，表格如下：

| API | SLOT | SUBSLOT | INDEX(hex) | 长度 | 属性 | 说明         |
|-----|------|---------|------------|----|----|------------|
| 0   | 0    | 1       | 0x20       | 1  | 写  | 传感器 1 单张值  |
|     |      |         | 0x21       | 1  | 读  | 传感器 1 单张值  |
|     |      |         | 0x22       | 1  | 写  | 传感器 1 双张值  |
|     |      |         | 0x23       | 1  | 读  | 传感器 1 双张值  |
|     |      |         | 0x24       | 1  | 写  | 传感器 1 频道   |
|     |      |         | 0x25       | 1  | 读  | 传感器 1 频道   |
|     |      |         | 0x26       | 1  | 写  | 传感器 1 灵敏度  |
|     |      |         | 0x27       | 1  | 读  | 传感器 1 灵敏度  |
|     |      |         | 0x28       | 1  | 写  | 传感器 1 输出延时 |
|     |      |         | 0x29       | 1  | 读  | 传感器 1 输出延时 |
|     |      |         | 0x2a       | 1  | 写  | 传感器 2 单张值  |
|     |      |         | 0x2b       | 1  | 读  | 传感器 2 单张值  |
|     |      |         | 0x2c       | 1  | 写  | 传感器 2 双张值  |
|     |      |         | 0x2d       | 1  | 读  | 传感器 2 双张值  |
|     |      |         | 0x2e       | 1  | 写  | 传感器 2 频道   |
|     |      |         | 0x2f       | 1  | 读  | 传感器 2 频道   |
|     |      |         | 0x30       | 1  | 写  | 传感器 2 灵敏度  |
|     |      |         | 0x31       | 1  | 读  | 传感器 2 灵敏度  |
|     |      |         | 0x32       | 1  | 写  | 传感器 2 输出延时 |
|     |      |         | 0x33       | 1  | 读  | 传感器 2 输出延时 |
|     |      |         | 0x34       | 1  | 写  | 写 1 重启控制器  |

## 6 设备故障提示

设备运行过程中，可能会因器件或者操作问题，产生故障，导致设备提示故障，功能码如下：

| 故障码 | 故障说明         | 处理方法                |
|-----|--------------|---------------------|
| E1  | Eeprom 读/写错误 | 重启主机                |
| E2  | 磁性传感器 1 不在线  | 检查传感器 1 是否存在接线松动的情况 |
| E3  | 非磁性传感器 1 不在线 | 检查传感器 1 是否存在接线松动的情况 |
| E4  | 磁性传感器 2 不在线  | 检查传感器 2 是否存在接线松动的情况 |
| E5  | 非磁性传感器 2 不在线 | 检查传感器 2 是否存在接线松动的情况 |
| E6  | 磁性功能电压出错     | 检查输入电压是否正确          |
| E7  | 学习失败         | 重新学习                |



**注意** 若故障无法成功排除，请联系阿童木售后部门，以获取专业的技术支持与解决方案。

7 维护

通常，双张检测器 MDSC-9000S-PN 不需要特殊或定期维护。  
如果要处理新类型的钣金和尺寸，则需要为要存储的新组别进行新的示教。



注意

金属传感器支架的变化会改变测量值。  
由于涡流效应，由具有较高电导率的金属制成的传感器支架从传感器中提取更多能量（反之亦然）。因此，存储的材料组别失去了有效性。

8 物料清单

| 一台主机配两个探头的清单 |               |                 |    |    |                  |
|--------------|---------------|-----------------|----|----|------------------|
| 类别           | 物料名称          | 规格              | 数量 | 单位 | 备注               |
| 主机部分         | 双张检测控制器       | MDSC-9000S-PN   | 1  | 台  |                  |
|              | 金属扣           | ACTB327         | 3  | 个  |                  |
|              | 电源线           | 3 米             | 1  | 条  | 默认 3 米，可延长（需加价）  |
|              | M12 转 RJ45 网线 | 3 米             | 1  | 条  | 默认选网线，可 2 选 1    |
|              | 连接器           | 金属直头 4 针公头 D 型  | 1  | 个  |                  |
|              | 实心针镀金母头+金属外壳  | DB26            | 1  | 套  |                  |
| 传感器部分        | 单探头传感器        | SE-9000SC-M42   | 2  | 个  |                  |
|              | 单探头线缆         | CAB-9000S-L16.0 | 2  | 条  | 默认 16 米，可延长（需加价） |
|              | 单探头螺母         | M42*1.5         | 4  | 个  |                  |
|              | 开口扳手          | 45 号钢           | 1  | 个  |                  |

## 9 保修协议

本产品质保期为 18 个月，以机器条码为准。保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。

保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：

- 因使用上的错误及自行擅自拆卸、修理、改造而导致的机器损坏；
- 由于火灾、水灾、电压异常、其它天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
- 购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
- 不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
- 因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏；

在服务过程中如有问题，请及时与我司联系。

客户购买本产品，说明同意了本保修协议。本协议解释权归阿童木（广州）智能科技有限公司。

## 10 联系我们

如您在使用此产品的过程中有任何问题或需求，请与阿童木（广州）智能科技有限公司工作人员联系。

服务热线：400-0088-976

注：公司致力于产品的不断完善与优化升级，故产品某些参数更改时，恕不另行通知。



阿童木双张检测，让重叠不再重复

阿童木（广州）智能科技有限公司  
Atonm (Guangzhou) Intelligent Tech. CO.,LTD

地 址：广州市高新技术开发区科学城南翔一路68号

官 网：[www.atonm.com](http://www.atonm.com)

客服电话：400-0088-976



阿童木抖音号



阿童木公众号